

**ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫЕ  
КОРУНД-ДХ-001М  
серии 2ХХ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КТЖЛ. 406234.002-15 РЭ



**Ex EAC**

## Оглавление

|   | Стр. |
|---|------|
| 1. Введение .....   | 3    |
| 2. Назначение.....  | 3    |
| 3. Технические данные.....                                      | 3    |
| 4. Состав изделия.....  | 5    |
| 5. Устройство и работа.....                                     | 6    |
| 6. Обеспечение искробезопасности датчиков.....                  | 6    |
| 7. Особые условия применения.....                               | 6    |
| 8. Маркировка и пломбирование.....                              | 6    |
| 9. Упаковка.....  | 7    |
| 10. Общие эксплуатационные ограничения и меры безопасности..... | 7    |
| 11. Установка датчиков.....                                     | 7    |
| 12. Обеспечение безопасности при эксплуатации датчиков.....     | 8    |
| 13. Подготовка к работе.....                                    | 9    |
| 14. Измерение параметров, регулирование, настройка.....         | 9    |
| 15. Проверка датчиков.....                                      | 9    |
| 16. Техническое обслуживание.....                               | 9    |
| 17. Возможные неисправности и методы их устранения.....         | 11   |
| 18. Транспортирование и хранение.....                           | 11   |
| 19. Утилизация .....  | 12   |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А.</b>  |      |
| Схема условного обозначения датчиков при заказе.....            | 13   |
| Метрологические характеристики моделей датчиков.....            | 14   |
| Коды электрических присоединений.....                           | 15   |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б.</b>  |      |
| Схемы внешних электрических соединений.....                     | 16   |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В.</b>  |      |
| Габаритные и присоединительные размеры датчиков КОРУНД.....     | 18   |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчиков давления малогабаритных КОРУНД-ДХ-001М серии 2ХХ с открытой измерительной мембраной (далее по тексту - датчиков).

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Датчики КОРУНД-001М предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемого параметра - избыточного давления (КОРУНД-ДИ), абсолютного давления (КОРУНД-ДА), разрежения (КОРУНД-ДР) и давления–разрежения (КОРУНД-ДИВ) сред, неагрессивных к материалам контактирующих изделий (нержавеющий сплав AISI316L,  $Al_2O_3$ ), в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока.

Датчики предназначены для измерения давления газообразных, жидких, в том числе вязких сред, сточных вод, взвесей и др.

Область применения датчиков – химическая промышленность, пищевая промышленность, коммунальное хозяйство и др.

Датчики могут также использоваться для измерения уровня жидкостей, в том числе вязких.

Датчики выполнены с использованием цифровой коррекции влияния внешних воздействий и отличаются повышенными метрологическими характеристиками в рабочем диапазоне температур.

Датчики обладают высокой перегрузочной способностью и предназначены для работы в системах, где давление среды в может значительно превышать диапазон измерения.

2.2. Датчики предназначены для работы с вторичными контрольно-измерительными, показывающими, регистрирующими, и регулирующими приборами, а также контроллерами и другими устройствами автоматики, работающими с входными сигналами 0 - 5 мА; 4 - 20 мА; 0 - 20 мА; 0 - 5 В; 0 - 10 В; 0,4 - 2 В; 0,5-5,5 В постоянного тока.

2.3. Температура контролируемой среды на мембране датчика может находиться в пределах от -50°С до +125°С.

2.4. По степени защищенности от воздействий пыли и воды датчики имеют исполнения IP65 или IP68 по ГОСТ 14254-80. Датчики КОРУНД-001М обладают повышенной коррозионной стойкостью – корпус и штуцер выполнен из нержавеющей стали AISI316L; мембрана – из оксида алюминия высокой чистоты (99,9%); уплотнения – из химически стойких полимеров.

2.5. Датчики с выходным сигналом 4-20 мА могут выполняться с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "особо взрывобезопасный" по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут быть использованы для взрывобезопасных условий. Взрывозащищенные датчики предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ, и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях. Датчики взрывозащищенного исполнения соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011.

2.6. Датчик с выходным сигналом 4-20 мА может быть укомплектован индикатором ИДД, который включается в разрыв линии связи.

2.7. Верхние пределы измерений датчиков соответствуют ГОСТ 22520-85.

2.8. Датчики могут градуироваться в следующих единицах измерения:

- Па, кПа, МПа – по умолчанию;
- атм, кгс/см<sup>2</sup> (ат), bar, мм.рт.ст. (Тorr), м.вод.ст., psi, psf – по заказу.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Наименование датчиков различных моделей, пределы измерений, допускаемые давления и погрешности указаны в приложении А. По предварительно согласованному заказу, нижний и верхний пределы измерений могут быть смещены.

3.2. Пределы допускаемой основной погрешности датчиков  $\gamma$ , выраженные в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, равны  $\pm 0,1$ ;  $\pm 0,15$ ;  $\pm 0,25$ ;  $\pm 0,5$ ;  $\pm 1,0$  % в зависимости от модели (см. приложение А) и заказа.

3.3. Вариация выходного сигнала датчика не превышает  $\gamma_r \leq 0,5 |\gamma|$ .

3.4. Зона нечувствительности датчика не превышает 0,1% от диапазона измерений.

3.5. Датчики имеют линейно возрастающую (или убывающую) характеристику выходного сигнала с предельными значениями выходных сигналов 0 - 5 мА; 4 - 20 мА; 0 - 20 мА; 0 - 5 В; 0,4 - 2 В; 0,5-5,5 В; 0 - 10 В

постоянного тока (в соответствии с заказом).

Номинальная статическая характеристика датчика с линейно-возрастающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины имеет вид:

$$Y = Y_{\text{н}} + \frac{Y_{\text{в}} - Y_{\text{н}}}{P_{\text{в}} - P_{\text{н}}} \cdot (P - P_{\text{н}}) \quad (1)$$

где  $Y$  - текущее значение выходного сигнала датчика;

$Y_{\text{в}}, Y_{\text{н}}$  - соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала;

$P$  - текущее значение измеряемого давления;

$P_{\text{в}}$  - верхний предел измеряемого давления;

$P_{\text{н}}$  - нижний предел измеряемого давления.

3.6. Напряжение питания датчиков с токовым выходным сигналом  $U_{\text{пит}} = 9 \dots 36$  В постоянного тока, но не менее

$$U_{\text{н}} = 9 + 20 \cdot R_{\text{н}}, \text{ В} \quad (2)$$

где  $R_{\text{н}}$  - сопротивление нагрузки, кОм, включая сопротивление линии связи и барьера искробезопасности.

Для датчиков в искробезопасном исполнении необходимо напряжение питания 24 В.

Для датчиков с выходным сигналом 0-5 В; 0-10 В необходимо напряжение питания 15-36 В;

Для датчиков с выходным сигналом 0,4-2 В необходимо напряжение питания 4,5-15 В.

3.7. Сопротивление нагрузки датчиков (с учетом линии связи и сопротивления барьера искробезопасности)

должно составлять:

- в пределах  $0 \leq R_{\text{н}} \leq 2000$  Ом для датчиков с выходным сигналом 0-5 (5-0) мА;
- в пределах  $0 \leq R_{\text{н}} \leq 1000$  Ом для датчиков с выходным сигналом 4-20 (20-4), 0-20 (20-0) мА;
- $R_{\text{н}} \geq 1$  кОм для датчиков с выходным сигналом 0-5 В; 0,5-5,5 В, 0-10 В и  $\geq 10$  кОм - для сигнала 0,4-2 В.

3.8. Датчики с выходным сигналом 4-20 мА могут иметь вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "особо взрывобезопасный" или "взрывобезопасный" (маркировка по взрывозащите 1ExibIICT5 X или 0ExialIICT5 X).

3.9. Датчики в зависимости от выходного сигнала и исполнения подключаются по двух-, трех- или четырехпроводной линии связи:

- четырехпроводная линия связи – для датчиков с выходным сигналом 0-5 мА, 0-20 мА;
- трехпроводная - для датчиков с выходным сигналом 0-5В; 0,5-5,5В; 0-10В; 0,4-2В; 0-5мА; 0-20 мА;
- двухпроводная линия связи для датчиков с выходным сигналом 4-20 мА.

Схемы внешних электрических соединений датчиков приведены в приложении Б:

3.10. Мощность, потребляемая датчиками с выходным сигналом 0-20 мА, 4-20 мА, - не более 0,75 ВА, а с выходными сигналами 0-5 мА, 0-5 В, 0,5-5,5 В, 0-10 В - не более 0,54 ВА.

3.11. Датчики предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3.12. В зависимости от исполнения датчики по устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 соответствуют исполнению «У» категории размещения 2 (группа исполнения С2 по ГОСТ Р 52931-2008) или исполнению «УХЛ» категории размещения 3.1 (группа исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008), но для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 80 °С.

3.13. Детали датчиков, контактирующие с измерительной средой и с окружающей средой выполнены из нержавеющей сплава AISI 316L.

3.14. Датчики устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне температур от -40°С до +80°С. Датчики выдерживают кратковременное (импульсное, скачкообразное с последующим спадом до рабочих условий) воздействие температуры контролируемой среды в пределах от минус 55°С до плюс 125°С. При этом погрешность датчика за пределами диапазона рабочих температур не нормируется.

3.15. Дополнительная погрешность датчиков  $\gamma_t$ , вызванная изменением температуры окружающего воздуха и выраженная в процентах от диапазона измерения на 10°С изменения температуры от средней точки температурного диапазона не должна превышать значений, указанных в табл. 1.

3.16. По защищенности от воздействий пыли и воды датчики имеют исполнения IP65 или IP68 по ГОСТ 14254-96.

3.17. По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют виброустойчивому исполнению V2 по ГОСТ Р 52931-2008.

Дополнительная погрешность датчиков от воздействия вибрации  $\gamma_f$  не превышает  $\pm 0.2\%$  от диапазона изменения выходного сигнала.

3.18. Дополнительная погрешность датчика, вызванная воздействием внешнего переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью 400 А/м или внешнего постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает  $\pm 0,2\%$ .

3.19. Дополнительная погрешность от изменения напряжения питания не превышает 0.1% во всем диапазоне напряжения питания.

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности датчиков  $\gamma_t$ ,  $\%/10^\circ\text{C}$ .

Таблица 1

| Диапазон температурной компенсации | Основная погрешность $\gamma$ , % |            |            |            |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|                                    | 0.1                               | 0.25       | 0.5        | 1.0        |
| 0... +50                           | $\pm 0.06$                        | $\pm 0.08$ | $\pm 0.12$ | $\pm 0.2$  |
| -10... +70                         | $\pm 0.08$                        | $\pm 0.12$ | $\pm 0.15$ | $\pm 0.2$  |
| -40... +80                         | $\pm 0.1$                         | $\pm 0.17$ | $\pm 0.21$ | $\pm 0.25$ |

По желанию Заказчика, компенсация температурной погрешности может быть проведена и в другом диапазоне.

3.20. Дополнительная погрешность от изменения сопротивления нагрузки, указанного в п.3.7, не превышает 0.1% от диапазона измерения.

3.21. Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха плюс  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  и относительной влажности до 80%;
- 5 МОм при температуре окружающего воздуха плюс  $(80 \pm 3)^\circ\text{C}$  и относительной влажности до 60%;
- 1 МОм при температуре окружающего воздуха плюс  $(35 \pm 3)^\circ\text{C}$  и относительной влажности до 95%.

3.22. Время установления выходного сигнала датчика от 10 до 90% при реакции на скачок давления  $t_{уст}$  определяется по формуле:

$$t_{уст} = t_{зс} + t_{зэ} \quad (3)$$

где  $t_{зс}$  - время отклика чувствительного сенсора;

$t_{зэ}$  - время задержки электронного блока.

Время отклика сенсора  $t_{зс}$  составляет  $10^{-3}$  с.

Время задержки электронного блока составляет  $8 \cdot 10^{-2}$  с;

3.23. По уровню устойчивости к электромагнитным помехам датчики относятся к техническим средствам класса В по ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51317.4.2-99.

3.24. Датчики КОРУНД-001М выдерживают давление перегрузки, указанное в таблице 5 приложения А, в зависимости от типа и модели датчика. После перегрузки, в зависимости от времени ее действия и условий работы датчика, может потребоваться подстройка нуля.

3.25. Норма средней наработки на отказ датчика - 250000 ч.

3.26. Средний срок службы датчиков не менее 15 лет.

3.27. Масса датчиков КОРУНД-001М моделей 2ХХ составляет около 400 г.

3.28. Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в приложении В.

#### 4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Комплект поставки датчика указан в таблице 2.

Таблица 2

|   | Обозначение            | Наименование                | Кол-во | Примечание                    |
|---|------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| 1 | Согласно приложению А  | Датчик давления КОРУНД      | 1      | 1 экз. на каждые 10 датчиков. |
| 2 | КТЖЛ.310.02.02         | Защитный колпачок           | 1      |                               |
| 2 | КТЖЛ.406234.002-15. РЭ | Руководство по эксплуатации | 1      |                               |
| 3 | КТЖЛ.406234.002. ПС    | Паспорт                     | 1      |                               |

## 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1. Датчики КОРУНД содержат первичный измерительный преобразователь давления и электронный нормирующий преобразователь.

Работа датчиков всех моделей основана на преобразовании измеряемого давления в электрический сигнал с помощью чувствительного элемента; усилении этого сигнала в электронном блоке и преобразовании в форму, удобную для дистанционной передачи в виде унифицированного сигнала постоянного тока, напряжения или в цифровой сигнал. Через электрический соединитель (разъем, коннектор, или выводной кабель) сигнал передается на вторичную аппаратуру.

5.2. Датчик давления КОРУНД исполнения IP68 выполнен в герметичном корпусе. Для электрического подключения этого датчика используется герметично заделанный выводной кабель, содержащий капилляр для поддержания атмосферного давления внутри корпуса датчика.

5.5. Для подстройки нуля и диапазона в процессе эксплуатации датчиков КОРУНД-ДХ-001М может использоваться корректор нуля и диапазона (поставляется отдельно).

## 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ

6.1. Искробезопасность электрических цепей датчика достигается за счет ограничения тока и напряжения в его электрических цепях до искробезопасных значений, а также за счет выполнения конструкции всего датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и применения двухпроводной схемы с сигналом 4-20мА.

6.2. Ограничение тока и напряжения в электрических цепях до искробезопасных значений обеспечивается подключением датчика к источнику питания через барьер искробезопасности, который может быть поставлен в комплекте с датчиком в виде отдельного устройства или в составе блока питания.

## 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

7.1. Знак **X**, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации датчиков давления необходимо соблюдать следующие особые условия:

7.1.1. Питание датчиков давления должно осуществляться через барьеры искрозащиты (например, КОРУНД-М11, КОРУНД-М4, КОРУНД-М741, КОРУНД-М5 или Корунд-БПД-24Ex).

7.1.2. Входные искробезопасные параметры датчиков давления с учетом параметров соединительного кабеля не должны превышать параметры, указанные на барьере искрозащиты:  $U_0 \leq 24V$ ,  $I_0 \leq 100 \text{ mA}$ ,  $L_0 \leq 1.5 \text{ мГн}$ ,  $C_0 \leq 0.11 \text{ мкФ}$ .

Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком X, должны быть отражены в сопроводительной документации, которая поставляется в комплекте с каждым датчиком давления.

## 8. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1. На табличке, прикрепленной к корпусу датчика, наносится следующее:

- название предприятия-изготовителя;
- краткое наименование датчика: КОРУНД с условным обозначением типа датчика;
- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- пределы измерений с указанием единицы измерений;
- выходной сигнал;
- параметры питания.

8.2. Табличка изготовлена из несъемной клеевой пленки. Маркировка нанесена на табличку методом лазерной гравировки.

8.3. На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение датчика;
- год выпуска.

8.4. На отдельной табличке, прикрепленной к датчику, выполнена маркировка по взрывозащите по ГОСТ Р 51330.0-99, на датчиках, предназначенных для экспорта должны быть дополнительно указаны символ или сокращенное наименование испытательной организации и номер свидетельства о взрывозащите.

8.5. Электронное устройство датчика размещено внутри корпуса и может быть опломбировано на предприятии-изготовителе.

## 9. УПАКОВКА

9.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 и обеспечивает сохраняемость датчиков при хранении и транспортировке.

## 10. ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. По степени защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0 -75 и соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ Р 52931-2008.

10.2. Замену, монтаж, присоединение и отсоединение датчиков производить при отсутствии давления в магистральных, в измерительных камерах (полостях) датчика и при отключенном питании.

10.3. Не допускается эксплуатация датчиков в системах, в которых рабочее давление может превышать предельные значения, указанные в таблице 5 приложения А. Следует избегать действия на датчик давления перегрузки, выходящего за пределы измерений.

10.4. Эксплуатация датчиков должна производиться в соответствии с требованиями главы 7.3. ПУЭ, главы 3.4. ПЭЭП ("Правила эксплуатации электроустановок потребителей". АТОМИЗДАТ, 1992г.) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

Датчики должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с ПЭЭП.

10.5. Не допускается применение датчиков для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам датчиков, контактирующим с этими средами;

10.6. Датчики с сигналом 4-20 мА, имеющие маркировку взрывозащиты, могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках согласно главе 7.3. ПУЭ, главе 3.4. ПЭЭП и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях. Датчики с сигналом 0-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В, 0-10 В должны устанавливаться вне взрывоопасных зон.

10.7. Прежде чем приступить к монтажу датчиков необходимо:

- тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации;
- осмотреть датчики, проверить их целостность, маркировку, элементы крепления и соединения.

**Датчики, имеющие деформации или иные видимые дефекты, эксплуатировать категорически запрещено.**

10.8. Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводниками сечением не менее 0,35 мм<sup>2</sup> согласно гл. 7.3. ПУЭ.

10.9. Подсоединение и заделка кабеля производится при отключенном питании.

10.10. При наличии в момент установки датчиков взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

10.11. Подключение датчика выполняется согласно схемам внешних соединений (см. приложение Б).

## 11. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ

11.1. Установку датчиков на объекте может проводить персонал, имеющий необходимую квалификацию, изучивший настоящую инструкцию и прошедший необходимый инструктаж.

11.2. Датчики могут монтироваться в, удобном для монтажа и обслуживания. При монтаже датчиков необходимо учитывать следующие требования и рекомендации:

11.2.1. Снимать со штуцера защитный колпачок можно только непосредственно перед установкой датчика в посадочное гнездо. Не выбрасывать защитный колпачок! Использовать его после каждого демонтажа датчика, для защиты мембраны от механических воздействий.

11.2.2. Перед установкой датчика необходимо убедиться, что посадочное гнездо чистое, не имеет повреждений и заусенцев.

11.2.3. Запрещено снимать со штуцера уплотнительное кольцо. Это может привести к его повреждению.

11.2.4. При установке датчика нельзя прикасаться к мембране, надавливать на нее пальцем.

11.2.5. В случае, если датчик предназначен для работы в кислородной среде, при монтаже нельзя прикасаться к его штуцеру и мембране.

11.2.6. Нельзя производить уплотнение датчика в посадочном гнезде с помощью уплотнительных материалов (фторопластовая лента или иное)!

11.3. Допускается устанавливать в любом положении, удобном для эксплуатации. Однако определенная ориентация датчиков может привести к негативным последствиям: давление на мембрану датчиков осадочных или коксующихся фракций, уход начального («нулевого») сигнала (особенно для низкопределных датчиков), попадание влаги в корпус датчиков от падающих брызг и др. Датчики настраиваются в горизонтальном

положении (ось симметрии датчика лежит на горизонтальной плоскости).

11.4. Подсоединение датчиков к источникам давления должно выполняться с соблюдением следующих правил и условий:

11.4.1. К процессу давления датчики присоединяются с помощью штуцера, уплотняемого по DIN 3852.

Уплотнительные материалы, выбираемые Заказчиком, должны соответствовать реальным условиям эксплуатации:

- температуре среды;
- агрессивности среды;
- максимальному возможному давлению.

11.4.2. При подсоединении датчиков к источникам давления, не допускается перегрузка датчика давлением, выходящим за пределы измерений (Табл. 5 приложения А).

11.4.4. Влияющие условия внешней и контролируемой среды должны иметь параметры в пределах, указанных в разделе 3.

11.4.5. Для эксплуатации датчиков в условиях с отрицательными значениями температуры, необходимо предусмотреть все возможные меры, заморозание рабочей среды на мембране датчика.

11.5. Подсоединение проводов линии связи к клеммам колодки или к кабельной части разъема производить в соответствии со схемой электрических соединений (приложение В) с соблюдением правил раздела 12.

Расположение контактов на элементах электрического соединения приведено на рис 1.

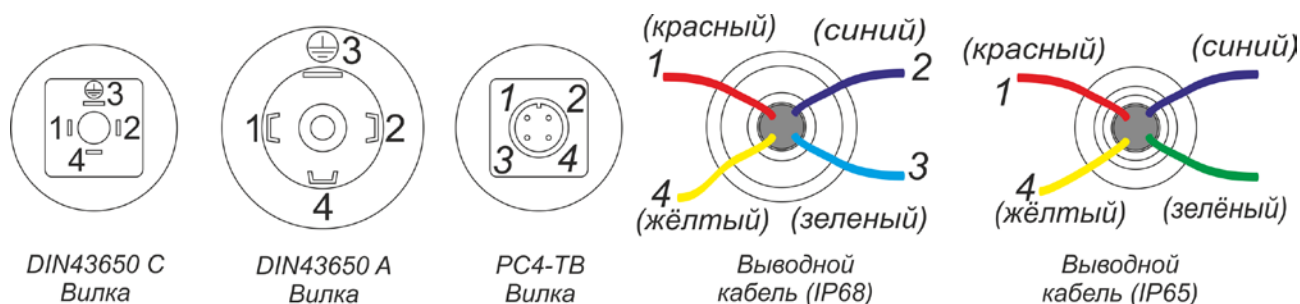


Рис. 1 Расположение контактов при электрическом присоединения датчиков

## 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКОВ

12.1. К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

12.2. При эксплуатации датчиков необходимо выполнять все мероприятия в полном соответствии с разделами 6 и 9, гл. 3.4, ПЭЭП. Необходимо выполнять местные инструкций, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

12.3. При эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам в соответствии с указаниями раздела 15 и с учетом требований раздела 11.

12.4. При внешнем осмотре датчика необходимо проверить:

- сохранность пломб (при их наличии);
- наличие и надежность крепления электронного устройства;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- надежность присоединения кабеля;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе датчика;
- наличие маркировки взрывозащиты;
- наличие загрязнения и известкового налета на мембране.

12.5. При профилактическом осмотре должны быть выполнены все вышеуказанные работы внешнего осмотра. Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в соответствии с требованиями раздела 15.

При этом дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- чистка клемм и полостей электронного устройства датчика от пыли и грязи;
- проверка сопротивления изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха  $(+25 \pm 5) ^\circ\text{C}$  и относительной влажности не более 80%;
- проверка и устранение нарушений в соединениях.



- промывка и (или) чистка штуцера и мембраны датчика.

12.6. После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей и элементов, а сам датчик пломбируется.

**Примечание!**

*Регулировка нуля выходного сигнала датчика на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, возможна только для датчиков, работающих во взрывобезопасных условиях.*

### 13. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

13.1. Перед включением датчиков необходимо убедиться в соответствии их установки и подключения требованиям разделов 10-12.

### 14. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАСТРОЙКА

14.1. Датчик является однопредельным. Измерение параметров производится в соответствии со схемой приложения Б.

14.2. После установки датчика в рабочее положение согласно правилам раздела 11 на специально оборудованном стенде, настройку производите следующим образом:

14.2.1. Подключить корректор нуля в разрыв линии связи датчика.

14.2.2. Включите питание и выдержите датчик во включенном состоянии не менее 5 мин.

14.2.3. Задайте на входе датчика нижний предел измеряемого давления и подстройте корректором «нуля» соответствующее значение выходного сигнала для данной модели датчика.

14.2.4. Задайте верхний предел измеряемого давления и, при необходимости, подстройте корректором «диапазона» соответствующее предельное значение выходного сигнала.

14.2.5. Выполните операции, указанные в п.п. 14.2.3 и 14.2.4, несколько раз до тех пор, пока значения выходного сигнала не будут установлены в требуемых пределах (см. раздел 15).

14.2.6. Проверьте основную погрешность датчика в соответствии с таблицей 5 приложения А, и если она выходит за допустимые пределы, повторите настройку по п. 14.2.5.

14.2.7. Отключите корректор нуля и восстановите линию связи.

14.2.8. Отсоедините средства настройки, снимите датчик с настроечного стенда, установите его на объекте и приведите в состояние рабочей готовности.

### 15. ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ

15.1. Поверка датчиков осуществляется в соответствии с методикой поверки КТЖЛ. 406234.003 МП, утвержденной ВНИИМС при ГОССТАНДАРТЕ РФ и настоящего руководства. Данная методика распространяется на датчики с основной погрешностью  $\pm 0,1$ ;  $\pm 0,15$ ;  $\pm 0,25$ ;  $\pm 0,5$ ;  $\pm 1,0$  %.

Периодическая поверка производится не реже одного раза в межповерочный интервал в сроки, установленные руководством предприятия в зависимости от условий эксплуатации, после ремонта датчиков и их восстановления (после отказа).

Интервал между поверками 2 года. Для датчиков с допускаемой основной погрешностью 1% и 0,5% - 5 лет.

### 16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

16.1. Техническое обслуживание (ТО) должны выполнять лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ТО.

16.2. При техническом обслуживании должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, указанные в разделах 10-15 и принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

16.3. Для поддержания работоспособного состояния датчика и его внешних соединений предусматриваются текущее или оперативное (ТТО) и периодическое или плановое (ПТО) техническое обслуживание, в процессе которого выполняются следующие основные операции:

- проверка внешнего состояния и функционирования датчика, его внешних соединений и линий;
- при необходимости, корректировка «нуля» датчика;
- периодическая проверка работоспособности и поверка датчика;
- промывка мембраны датчика (при необходимости).

Кроме указанных операций, к техническому обслуживанию относятся расконсервация, очистка и консервация, изделий перед их использованием и в период эксплуатации.

16.4. Порядок технического обслуживания

16.4.1. Текущее (оперативное) техническое обслуживание (ТТО) предполагает систематический внешний

осмотр датчика по п.п. 12.4-12.6, а также оперативную проверку функционирования и технического состояния датчика, электрических линий и соединений.

При ТТО могут выполняться, в основном, простые восстановительные операции, не связанные с ремонтом и заменой датчика.

Если установлена необходимость ремонта, следует оформить рекламацию, демонтировать датчик и отправить его на ремонт (раздел 17).

ТТО выполняется оператором или дежурным персоналом с регулярностью, определяемой состоянием и работой датчика и системы, в которой он применяется.

В оперативном порядке контролируют реакцию сигнала датчика при изменении рабочего давления среды и выполняют другие операции по поддержанию нормального режима эксплуатации датчика.

16.4.2. При ПТО производят:

- 1) профилактический осмотр датчика и его соединений;
- 2) проверку, а при необходимости восстановление работоспособности датчика, электрических линий и соединений, а также подстройку «нуля» датчика (см. п.п. 14.2.6 - 14.2.8);
- 3) поверку (см. раздел 14) и техническое освидетельствование датчика;
- 4) чистку мембраны датчика (при необходимости).

При проведении этих работ определяют необходимость замены или ремонта датчика.

Работы, указанные в п.п. 1), 2) и 3), выполняются специально подготовленным персоналом с квалификацией, соответствующей технической задаче.

Периодичность работ, указанных в п.п. 1), 2) и 3), определяется предприятием, но не реже 1 раза в 5 - 7 месяцев, за исключением экстренных случаев. В начальный период эксплуатации (приработки) рекомендуется проводить профилактические работы 1 - 2 раза в месяц, выполняя, при необходимости корректировку «нуля» датчика.

Поверка должна выполняться представителями метрологической службы или лицами, допущенными к поверке датчиков с периодичностью, определяемой предприятием, но не реже указанной в разделе 15.

Техническое освидетельствование выполняется представителями инспекции и надзора за взрывобезопасными средствами измерений, электроустановками и оборудованием предприятия с периодичностью, устанавливаемой предприятием в соответствии с действующими нормами. Техническое освидетельствование рекомендуется совмещать с поверкой. Состав представителей инспекции и надзора определяется потребителем в зависимости от конкретных условий эксплуатации и норм, действующих на предприятии.

16.5. Профилактические работы, проверка состояния и работоспособности датчика при ПТО.

16.5.1. При профилактическом осмотре проверяют:

- 1) целостность корпуса и крепежа;
- 2) сохранность пломб (при их наличии);
- 3) наличие маркировки взрывозащиты;
- 4) целостность кабеля и его внешних соединений и уплотнений, отсутствие короткого замыкания цепей линии связи. При наличии повреждений и коротких замыканий кабель следует заменить;
- 5) плотность и герметичность соединения датчика с источником давления. Неплотное соединение должно быть затянуто.

16.5.2. При проверке состояния и работоспособности датчика, необходимо выполнить следующие операции.

1) Проверить наличие и стабильность сигнала при постоянном давлении на входе датчика и его реакцию на изменение давления. При нарушениях нормального режима работы датчика следует проверить рабочее состояние линий давления (см. п. 16.5.2.2) и электрических линий (см. п. 16.5.2.3). Проверить герметичность соединения (см. п. 16.5.2.4), подстроить «ноль» датчика. Если настроить нормальный режим восстановить не удастся, необходимо произвести внеплановую поверку (см. разд. 14) и (или) отправить датчик на ремонт (разд. 16).

2) Проверить установочное гнездо на объекте на отсутствие загрязнений.

3) Проверить штуцер датчика на наличие загрязнения, проверить мембрану датчика на наличие коксуемых элементов (в том числе известкового налета). При необходимости промыть штуцер и мембрану.

**Внимание!**

Промывку мембраны датчика можно проводить используя мягкую кисть и моющие средства (или растворители), неагрессивные по отношению к материалам мембраны, штуцера и уплотнения.

**Запрещается удалять с мембраны загрязнения известковый налет с помощью твердых предметов!**

4) Проверить состояние электрической линии связи, внешних соединений с датчиком и, при необходимости, восстановить их рабочее состояние, отключив питание и соблюдая другие требования взрывобезопасности.

5) Проверить герметичность датчика установки датчика. При наличии негерметичности, устранить ее затяжкой датчика в гнезде крепления, а при необходимости, заменой уплотнительных элементов.

6) Отключив датчик от источника питания проверить состояние контактов клемм и разъема, а также сопротивление изоляции электрических цепей (сигнальных контактов) относительно корпуса датчика. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха  $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$  и относительной влажности не более 80%. Клеммы и контакты очистить и промыть для обеспечения надежности соединений.

16.5.3. Датчики не допускаются к дальнейшей эксплуатации, если их параметры, после ТО, выходят за пределы, установленные настоящим руководством. Такие датчики, следует отправить на поверку или в ремонт, оформив соответствующую рекламацию на текущий или капитальный ремонт или на списание. Капитальный ремонт выполняется службой изготовителя

## 17. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

### 17.1. Общие указания:

Текущий ремонт датчиков выполняется ремонтной службой изготовителя после сложных отказов, связанных с ремонтом или заменой основных частей датчика.

Ремонтная служба предприятия должна установить признаки и предполагаемые причины неисправности и оформить дефектную ведомость (рекламацию) для передачи ремонтной службе изготовителя.

### 17.2. Меры безопасности:

При демонтаже и монтаже, подготовке к ремонту датчиков должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, указанные в разделах 9-14 и принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

17.3. Возможные характерные отказы и методы их устранения указаны в таблице 3.

17.4. Выполняемые ремонтные работы должны фиксироваться в паспорте датчика или сопроводительном документе, что необходимо для учета отказов и работоспособности датчика.

Таблица 3

| Описание отказов и повреждений  | Возможные причины   | Указания по устранению последствий отказов и повреждений   |
|---|---|--|
| 1. Отсутствует или периодически пропадает сигнал  | 1.1. Обрыв линии связи, нарушение соединений<br>1.2. Отказ блока питания<br>1.3. Отказ датчика  | 1.1. Проверить линию связи и соединения, клеммы, разъем датчика. Восстановить связь и контакты.<br>1.2. Проверить и восстановить или заменить блок питания.<br>1.3. Отправить датчик на ремонт изготовителю.   |
| 2. Сигнал нестабилен  | 2.1. Загрязнение, увлажнение контактов соединений,<br>2.2. Негерметичность датчика, обвязки.<br>2.3. Нарушение изоляции линии связи<br>2.4. Загрязнение мембраны.<br>2.4. Отказ датчика | 2.1. Очистить, просушить контакты соединения<br>2.2. Проверить герметичность датчика и обвязки. Устранить негерметичность обвязки.<br>2.3. Восстановить изоляцию кабеля или заменить его.<br>2.4. Промыть мембрану.<br>2.4. Отправить датчик на ремонт изготовителю. |
| 3. Сигнал смещен и не соответствует давлению (зашкаливает или не устанавливается верхний предел или «ноль») | 3.1. Смещение «нуля»<br>3.2. Нарушилась изоляция линии (кабеля, соединений)<br>3.3. Загрязнение мембраны.<br>3.4. Отказ датчика   | 3.1. Подстроить ноль.<br>3.2. Восстановить изоляцию и соединения.<br>3.3. Промыть мембрану.<br>3.4. Отправить датчик на ремонт изготовителю.   |

## 18. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

18.1. Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Способ укладки ящиков с изделиями должен исключать возможность их перемещения.

18.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

18.3. Изделия могут храниться как в транспортной таре, с укладкой по 5 ящиков по высоте, так и в потребительской таре на стеллажах.

Условия хранения датчиков в транспортной таре соответствует условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения датчиков в потребительской таре - 1 по ГОСТ 15150-69.

18.4. При транспортировании и хранении следует предусматривать меры безопасности при размещении изделий, исключающие повреждение изделий и травматизм.

## 19. УТИЛИЗАЦИЯ

19.1. При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые на предприятии - потребителе (разделы 10-15).

19.2. При утилизации датчиков следует выполнить следующие операции:

19.2.1. Определить непригодность датчиков к дальнейшей эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание и т.п.).

19.2.2. Разобрать датчики на поддающиеся разборке составные части: штуцер, корпус, крышку, разъем, тензопреобразователь, модуль электроники датчиков.

19.2.3. Разделить составные части по группам: металлические части; тензопреобразователи; разъемы, электронные платы и компоненты.

19.2.4. Определить внешний вид и возможность использования для ремонта или восстановления отдельных составных частей предприятием - потребителем или изготовителем. Согласовать с изготовителем возможность и условия передачи ему частей, которые не представляют ценности для потребителя. Передать их изготовителю с сопроводительными документами, включающими паспорт, рекламационные и другие записи. Подобное взаимодействие с изготовителем позволит накопить данные по работоспособности датчиков и совершенствовать их конструкцию.

19.2.5. Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и жидкости разобранных датчиков и отправить на дальнейшую утилизацию с описью комплекта.

## Схема условного обозначения датчиков при заказе

Таблица 4

|  |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
|--|----------|---------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|
| КОРУНД   | -XX-001M | -XXX    | -XXX | -XXX | -XXX | -XXXX | -XXX | -XXX | -XXXX | -XXX | -XXX | -XXX | -XX |
| Вид давления   |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Избыточное   | ДИ-001M  |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Абсолютное   | ДА-001M  |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Разряжение   | Р-001M   |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Давление-разряжение  | ДИВ-001M |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Номер модели   |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
|  |          | Табл.5  |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Климатическое исполнение                                     |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| УХЛ3.1 (группа исполнения С4)                                |          | УХЛ3.1  |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| У2 (группа исполнения С2)                                    |          | У2      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Основная приведенная погрешность                             |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                         |          | 0,1     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| $\leq \pm 0,25\%$ диапазона измерений                        |          | 0,25    |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| $\leq \pm 0,50\%$ диапазона измерений                        |          | 0,5     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| $\leq \pm 1,0\%$ диапазона измерений                         |          | 1,0     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Диапазон измерения, единицы                                  |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
|  |          | Табл.5  |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Возможны иные диапазон и единицы измерения                   |          | указать |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Код выходного сигнала  |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 4 - 20 мА  |          | 42      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 20 - 4 мА  |          | 24      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 0 - 5 мА   |          | 05      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 5 - 0 мА   |          | 50      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 0 - 20 мА  |          | 02      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 20 - 0 мА  |          | 20      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 0 - 10 В   |          | 01      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 0 - 5 В  |          | 05В     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 0,5 - 5,5 В  |          | 0555    |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 0,4 - 2 В  |          | 42В     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Диапазон компенсации температурной погрешности               |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| 0...+50 °С   |          | 0050    |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| -10...+70 °С   |          | 1070    |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| -40...+80 °С   |          | 4080    |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Возможен выбор другого диапазона                             |          | указать |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Исполнение   |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Базовое  |          | -       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Взрывобезопасное Exia  |          | Ex      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Для работы в кислородной среде                               |          | O2      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Гигиеническое  |          | Г       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Присоединение к источнику давления                           |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Штуцеры в соответствии с таблицей механических присоединений |          | Табл. 7 |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
|  |          | указать |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Материал штуцера   |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Нержавеющая сталь AISI316 (базовое исполнение)               |          | -       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Титановый сплав BT9 (опция)                                  |          | Т       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Хастеллой С276 (опция)                                       |          | Х       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Материал уплотнения  |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Нитрильный каучук NBR (базовое исполнение)                   |          | -       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| (опция)  |          | FKM     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| (опция)  |          | EPDM    |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| (опция)  |          | PFA     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| (опция)  |          | FFPM    |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Электрическое присоединение (см. Таблицу 6 ниже)             |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Коннектор DIN43650С (4-конт.) (базовое исполнение)           |          | КС      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Коннектор DIN43650А (4-конт.) (опция)                        |          | КА      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| PC4-TB (опция)   |          | РС      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| кабельный вывод IP65 с указанием длины в метрах(опция)       |          | П65     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| кабельный вывод IP68 с указанием длины в метрах(опция)       |          | П68     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
| Гос. поверка   |          |         |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |
|  |          | ГП      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |     |

Пример кода заказа: КОРУНД-ДИ-001М-216

Метрологические характеристики моделей датчиков

Таблица 5

| Вид измеряемого давления  | Модель   | Нижний диапазон измерения (Pн) | Верхний диапазон измерения (Pв) | Максимальная нагрузка | Основная приведенная погрешность, ±% |
|---------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Избыточное давление (ДИ)  | 210      | 0                              | 2,5 кПа                         | 250 кПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 211      | 0                              | 5,0 кПа                         | 400 кПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 212      | 0                              | 10; 20; 40 кПа                  | 600 кПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 213      | 0                              | 60; 100 кПа                     | 1 МПа                 | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 214      | 0                              | 160; 200; 250 кПа               | 1,8 МПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 215      | 0                              | 400; 600 кПа                    | 2,5 МПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 216      | 0                              | 1,0; 1,6; 2,0 МПа               | 4 МПа                 | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 217      | 0                              | 4,0 МПа                         | 6 МПа                 | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 218      | 0                              | 6,0; 7,0 МПа                    | 10 МПа                | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
| Абсолютное давление (ДА)  | 240      | 0                              | 10 кПа                          | 400 кПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 241      | 0                              | 16; 25; 40 кПа                  | 600 кПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 242      | 0                              | 60; 100 кПа                     | 1 МПа                 | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 243      | 0                              | 160; 400; 600 кПа               | 2,5 МПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 244      | 0                              | 1,0; 1,6; 4,0 МПа               | 6,0 МПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 245      | 0                              | 6,0 МПа                         | 10 МПа                | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
| Разряжение (ДР)           | 250      | 0                              | -2,5 кПа                        | -30 кПа               | 0,25; 0,5; 1,0                       |
|                           | 251      | 0                              | -6; -10 кПа                     | -30 кПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 252      | 0                              | -16; -20 кПа                    | -100 кПа              | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           | 253      | 0                              | -40; -60; -100 кПа              | -100 кПа              | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
| Давление-разряжение (ДИВ) | 232      | -2,5 кПа                       | +2,5 кПа                        | -30 кПа / +250 кПа    | 0,15; 0,25; 0,5; 1,0                 |
|                           | 233      | -10 кПа                        | +10 кПа                         | -100кПа /+600 кПа     | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           |          | -16 кПа                        | +16 кПа                         |                       |                                      |
|                           |          | -20 кПа                        | +20 кПа                         |                       |                                      |
|                           | 234      | -25 кПа                        | +60 кПа                         | -100кПа / +1 МПа      | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0                  |
|                           |          | -40 кПа                        | +60 кПа                         |                       |                                      |
| -40 кПа                   |          | +100 кПа                       |                                 |                       |                                      |
| 235                       | -100 кПа | +250 кПа                       | -100 кПа /+2,5 МПа              | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0   |                                      |
|                           | -100 кПа | +400 кПа                       |                                 |                       |                                      |
| 236                       | -100 кПа | +1000 кПа                      | -100 кПа / +4 МПа               | 0,1; 0,25; 0,5; 1,0   |                                      |

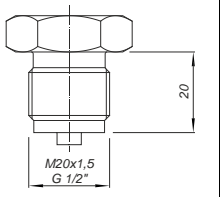
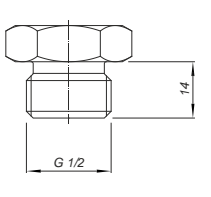
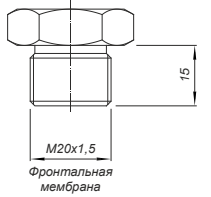
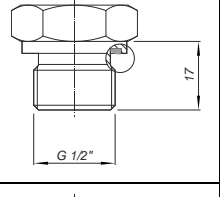
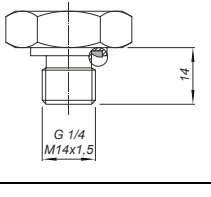
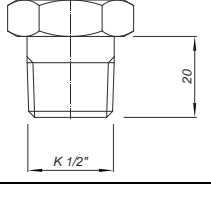
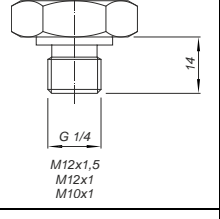
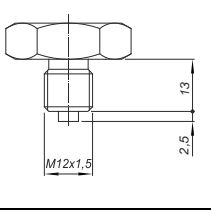
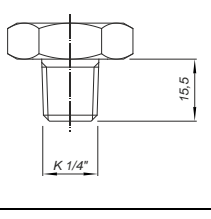
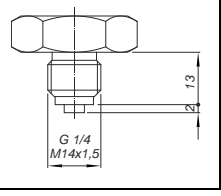
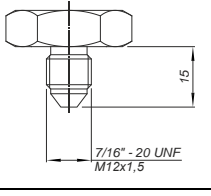
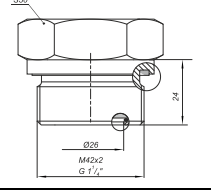
Электрические присоединения (вид и габариты)

Таблица 6

| Вид разъёма / коннектора / вывода | Чертеж | Вид разъёма / коннектора / вывода | Чертеж | Вид разъёма / коннектора / вывода | Чертеж |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| PC4-TV                            |        | DIN43650C                         |        | DIN43650A                         |        |
| Кабельный вывод IP65              |        | Кабельный вывод IP68              |        |                                   |        |

Механические присоединения (вид и габариты)

Таблица 7

| Вид резьбового соединения          | Код                  | Чертеж   | Вид резьбового соединения | Код        | Чертеж   | Вид резьбового соединения | Код       | Чертеж  |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|------------|--|---------------------------|-----------|---|
| M20x1,5<br>G1/2"                   | M1<br>G2             |   | M20x1,5<br>G1/2"          | M2<br>G5   |    | M20x1,5                   | O1        |    |
| G1/2"                              | G1                   |   | M14x1,5<br>G1/4"          | M7<br>G6   |    | K1/2"                     | K1        |    |
| M10x1<br>M12x1<br>M12x1,5<br>G1/4" | M3<br>M4<br>M5<br>G3 |   | M12x1,5                   | M8         |    | K1/4"                     | K2        |    |
| M14x1,5<br>G1/4"                   | M6<br>G4             |  | M12x1,5<br>7/16"-20 UNF   | M9<br>UNF1 |  | M42x2<br>G1 1/4"          | G7<br>M10 |  |

## Схемы внешних электрических соединений датчиков КОРУНД-ДХ-001М

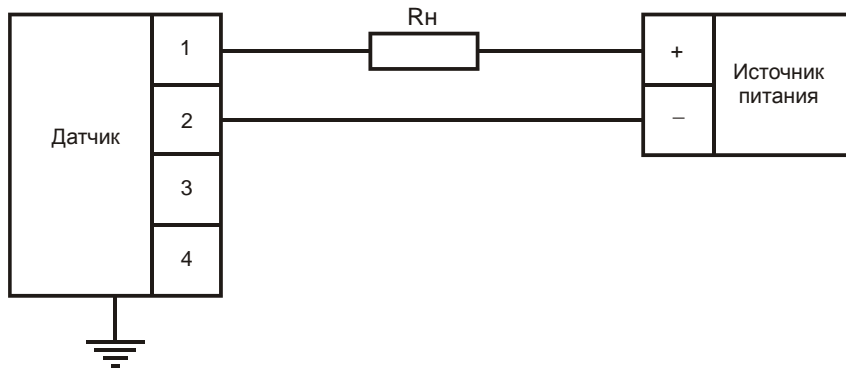


Рис. 2

Схема соединения датчиков КОРУНД с выходным сигналом 4-20 мА.  
 $R_n$  – нагрузочное сопротивление в соответствии с п.3.7

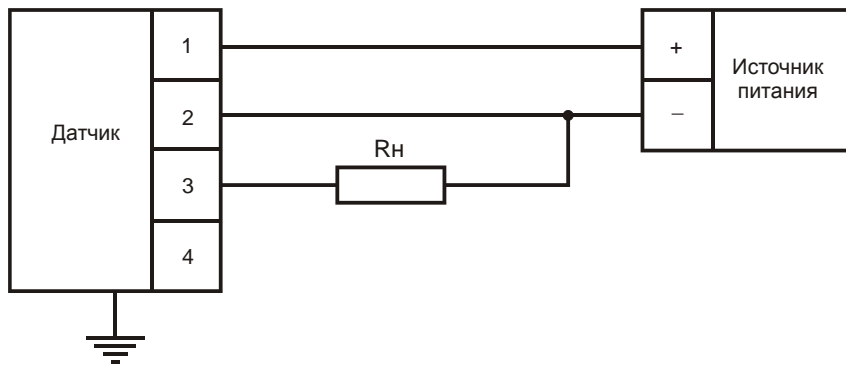


Рис. 3

Схема соединения датчиков КОРУНД с выходным сигналом 0-5 мА; 0-20 мА;  
 5-0 мА; 20-0 мА (трехпроводная)  
 $R_n$  – нагрузочное сопротивление в соответствии с п.3.7

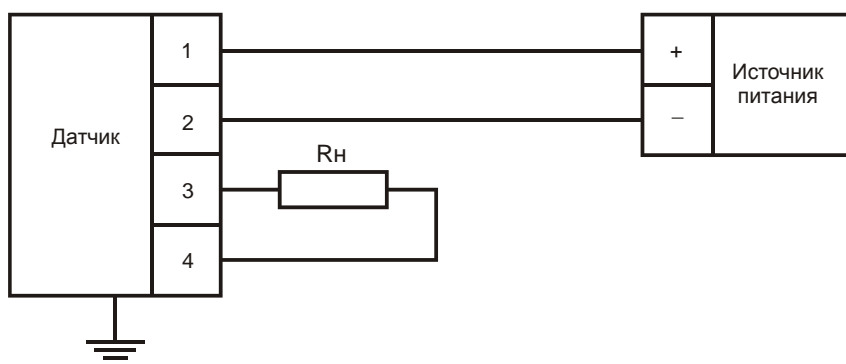


Рис. 4

Схема соединения датчиков КОРУНД с выходным сигналом 0-5 мА; 0-20 мА;  
 5-0 мА; 20-0 мА (четырёхпроводная)  
 $R_n$  – нагрузочное сопротивление в соответствии с п.3.7



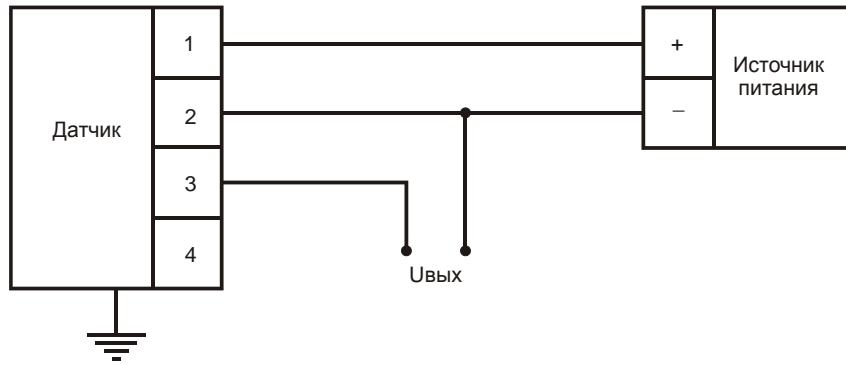


Рис. 5

Схема соединения датчиков КОРУНД с выходным сигналом 0-5 В, 0,5 - 5,5 В, 0,4-2 В, 0-10 В.

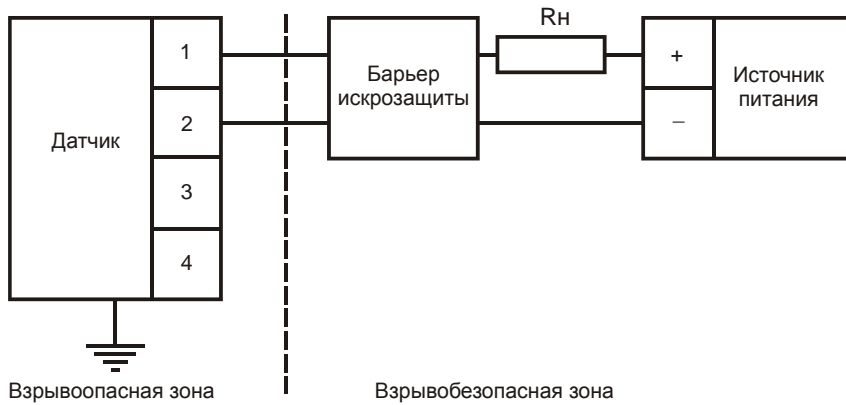


Рис. 6

Схема соединений датчиков КОРУНД искробезопасного исполнения с внешним барьером искрозащиты.

$R_n$  – нагрузочное сопротивление в соответствии с п.3.7

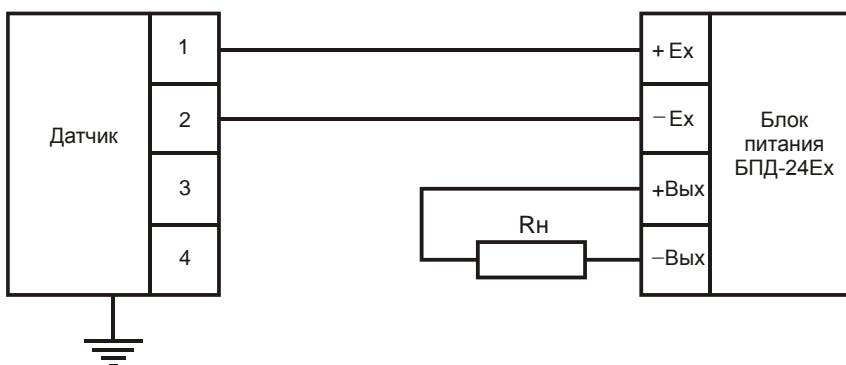


Рис. 7

Схема соединений датчиков КОРУНД искробезопасного исполнения с блоком питания, имеющим встроенный барьер искрозащиты.

$R_n$  – нагрузочное сопротивление в соответствии с п.3.7

Габаритные размеры датчиков Корунд-ДХ-001М  
моделей 2ХХ

