

[ЗАКАЗАТЬ: AIP p20 преобразователь давления](#)



Преобразователь давления AIP p20

Тип 403025

Инструкция по эксплуатации

Содержание

1	Условные обозначения	5
1.1	Предупреждающие знаки	5
1.2	Информационные знаки	5
2	Общая информация	6
2.1	Область применения	6
2.2	Комплект поставки	7
3	Идентификация прибора	9
3.1	Структура обозначения типа	11
3.2	Размеры	13
3.3	Подключения к процессу	14
4	Технические характеристики	16
4.1	Общие сведения	16
4.2	Вход	17
4.3	Выходы	17
4.4	Напряжение питания	17
4.5	Механические характеристики	17
4.6	Условия окружающей среды	20
4.7	Метрологические характеристики	20
5	Монтаж	21
5.1	Подготовка к монтажу	21
5.2	Снятие передней и задней крышек корпуса	21
5.3	Поворот ЖК-дисплея	22
5.4	Поворот корпуса	23
5.5	Монтаж к запорному вентилю	24
5.6	Измерение относительного или абсолютного давления	25
5.7	Применение во взрывоопасной зоне	28

Содержание

6	Установка	29
6.1	Инструкции по установке	29
6.2	Прибор с кабельным вводом	30
6.3	Прибор с разъемом M12	33
6.4	Электрическое подключение во взрывоопасных зонах	35
7	Работа	37
7.1	Дисплей	37
7.2	Работа с помощью поворотной кнопки или программы настройки	38
7.3	Концепция уровней	39
8	Техническое обслуживание	44
8.1	Устранение ошибок и неисправностей	44

1.1 Предупреждающие знаки



Опасность!

Несоблюдение или неточное выполнение настоящих инструкций может привести к получению **травмы!**



Внимание!

Несоблюдение или неточное выполнение настоящих инструкций может привести к **повреждению приборов или данных!**

1.2 Информационные знаки



Примечание

Используется для привлечения особого внимания к чему-либо.

abc1

Ссылка

Ссылки – это примечания к определенным местам текста. Ссылки состоят из двух частей: номера в тексте и текста ссылки.

Метки в тексте располагаются в последовательном порядке в виде верхних индексов.

*

Руководство к действию

Данный знак показывает, что описывается последовательность действий, которые следует выполнять. Отдельные шаги помечены звездочкой.

Пример:

* Ослабьте винты с помощью крестообразной отвертки.

* Нажмите кнопку.

2.1 Область применения

Общая информация

Преобразователь давления AIP p20 служит для измерения относительного и абсолютного давлений газов, паров и жидкостей. Выходной сигнал представляет собой значение постоянного тока (4 – 20 мА), пропорциональный входному давлению.

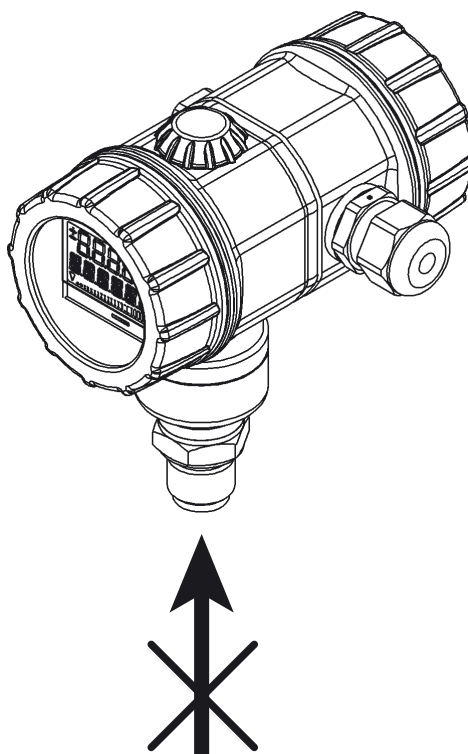
Применение во взрывоопасных Ex-зонах

Преобразователь давления во взрывобезопасном исполнении "Ex" предназначен для использования во взрывоопасных Ex-зонах, если это указано на шильдике прибора.



Внимание!

Не допускается повреждение диафрагмы измерительной ячейки! Не вставляйте никаких предметов в отверстие присоединительного штуцера!



2 Общая информация

2.2 Объем поставки

Инструкция по эксплуатации	В инструкции по эксплуатации содержится руководство по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию, обслуживанию и установке параметров AIP p20.
Сертификат калибровки	Преобразователь давления поставляется с сертификатом калибровки и распечаткой параметров настройки. В этих документах содержится информация об установленных параметрах или измеренных параметрах соответствующего преобразователя давления. В случае утраты или необходимости получения еще одного сертификата калибровки его можно заказать в ООО «Олл Ин Пром». Укажите заводской номер преобразователя давления (см. на шильдике).
HART- модем	Поставляется в качестве дополнительной принадлежности: HART®-модем для USB. HART- модем можно использовать для соединения преобразователя давления с USB-интерфейсом ПК через HART-интерфейс.

2 Общая информация

Барьер искробезопасности

Поставляется в качестве отдельного прибора.

Прибор служит искробезопасным источником питания для взрывозащищенных преобразователей давления, работающий через HART.

Преобразователь давления во взрывобезопасном исполнении Ex ia необходимо подключать через барьер искробезопасности!

Мембранные разделители

Поставляются в качестве дополнительных принадлежностей.

Мембранные разделители используются для особых условий и сред, когда не могут применяться обычные подключения давления.



Внимание!

Мембранные разделители присоединяются к прибору на заводе-изготовителе и не должны отделяться от него.

3.1 Структура обозначения типа

403025	(1) Базовый тип
	Преобразователь давления dTRANS p20
	(2) Дополнение к базовому типу
0	нет
9	специальное исполнение
	(3) Взрывозащита
0	отсутствует
1	взрывозащищенный Ex ia ¹
	(4) Корпус
1	короткий, нержавеющая сталь, с эл. подключением M12x1
2	длинный, нержавеющая сталь, с кабельным вводом
3	прецизионное литье, с кабельным вводом
	(5) Электрическое подключение
36	цилиндрический штекер M12x1
82	кабельный ввод, пластик
93	кабельный ввод, металл
	(6) Материал крышки
20	нержавеющая сталь
85	пластик
	(7) Индикатор
0	без индикатора
1	с индикатором
	(8) Управление
0	без кнопки управления
1	с кнопкой управления
	(9) Номинальный диапазон измерения
450	-600...600 мбар (относительное давление)
513	-1...4 бар (относительное давление)
514	-1...25 бар (относительное давление)
515	-1...100 бар (относительное давление)
516	-1...600 бар (относительное давление)
487	0...0,6 бар (абсолютное давление)
491	0...4 бар (абсолютное давление)
495	0...25 бар (абсолютное давление)
507	0...100 бар (абсолютное давление)
	(10) Выход
410	4...20 мА, 2-х проводный с HART
	(11) Подключение к процессу
504	G1/2" по DIN EN 837
512	1/2"- 14 NPT по DIN EN 837
583	M20x1,5 по ГОСТ
	(12) Температура измеряемой среды
1	до 120°C ²

3 Идентификация прибора

(13) Материал подключения к процессу
20 нержавеющая сталь (CrNi)

(14) Заполнение измерительной системы
00 без заполнения (только для диапазона 516)
01 силиконовое масло

(15) Типовые дополнения
100 заводское программирование по заказу пользователя³
226 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза
634 с TAG-номером (TAG-номер указывать при заказе)
691 улучшенная защита от влажности и вибраций

¹ Не производится с кабельным вводом из пластика (82), крышки из пластика (85).


² Для взрывозащищенного исполнения Ex ia максимальная температура измеряемой среды 115°C.

³ Требуемые установки указать открытым текстом.


	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)														
Ключ заказа		/													/														
Пример заказа	403025	/	0	-	1	-	2	-	93	-	20	-	1	-	1	-	514	-	410	-	504	-	1	-	20	-	01	/	100

3 Идентификация прибора

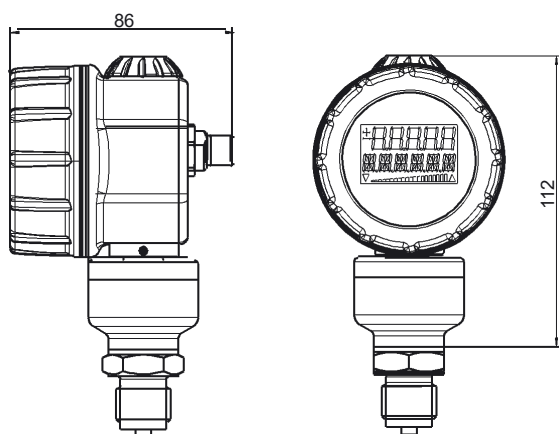
3.2 Размеры



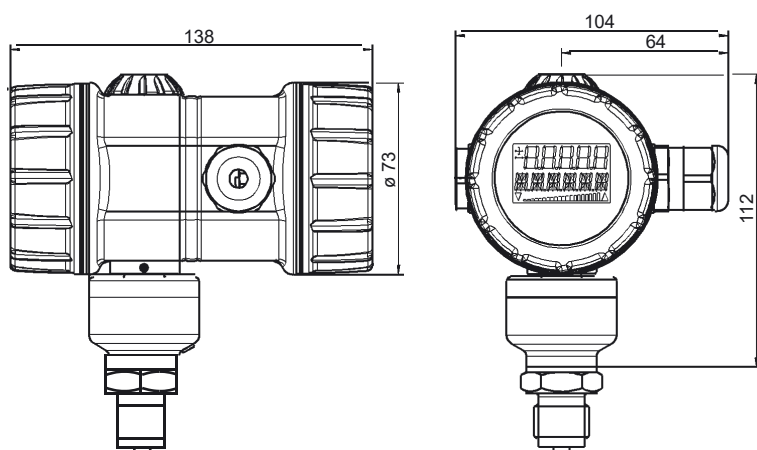Тип 403025/0-0-1 (короткий, нержавеющая сталь, с подключением M12)




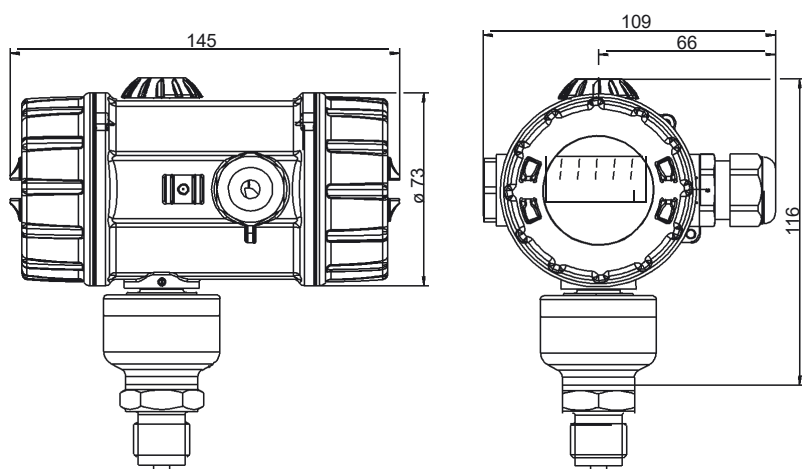Тип 403025/0-0-2 (длинный, нержавеющая сталь, с кабельным вводом)




Тип 403025/0-0-3 (длинный, прецизионное литье, с кабельным вводом)

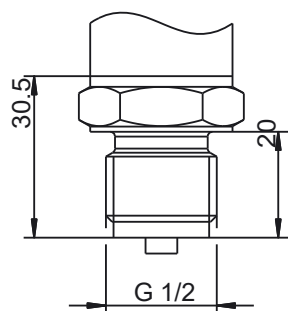
3.3 Подключения к процессу



504
(G1/2)

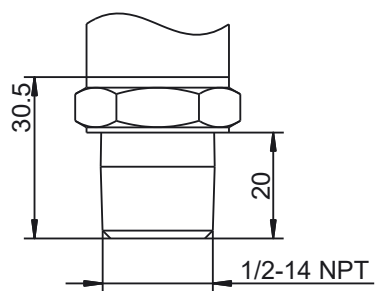

512
(1/2-14 NPT)

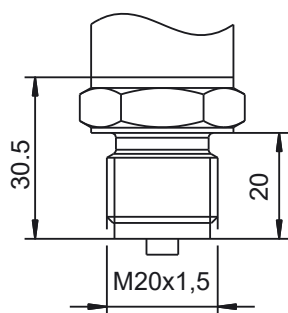

583
(M20x1,5)

4 Технические характеристики

4.1 Общие сведения

Стандарт	DIN 16086, EN 60770 и DIN IEC 770/5.3
Тип сенсора Рабочая жидкость: Заполнение измерительной системы 0 Заполнение измерительной системы 1 Допустимое изменение нагрузки	Кремниевый сенсор с разделительной мембранной из нержавеющей стали Без заполнения Силиконовое масло > 10 миллионов
Положение Монтажное положение Положение при калибровке Зависимое от положения смещение нуля - При T измеряемой среды 1 (до 120°C)	Произвольное Прибор расположен вертикально, подключение к процессу внизу Корректировка нуля возможна по месту ≤ 1 мбар
Индикация Ориентация Размер Цвет	LCD-дисплей, двухстрочный со столб. диаграммой Модуль индикатора поворачивается с шагом 90°, корпус поворачивается на 160° Поле индикатора 20 x 35 мм / величина шрифта 7 мм/ 5 разрядов Черный
Отображаемые единицы измерения Давление на входе Измеряемое значение Выходной ток Температура сенсора	mH ₂ O, inH ₂ O, inHg, ftH ₂ O, mmH ₂ O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm ² , kPa, Torr, MPa % или масштабируемое со свободно задаваемой единицей измерения мА °C, °F
Дополнительные отображаемые данные	Минимальное давление, максимальное давление, ошибка, выход за верхний или нижний предел диапазона, часы работы, параметры прибора
Управление По месту Программа настройки	С помощью поворотной кнопки и ЖК-дисплея Через интерфейс
Интерфейс При выходе 410 (4 - 20 мА с HART)	HART -интерфейс

4 Технические характеристики

4.2 Вход

Все диапазоны измерений допускают перегрузку до -1 бар (уст. к вакууму)

Относительное давление				
Номинальный диапазон измерений	-600 ...+600 мбар отн.	-1 ...+4 бар отн.	-1 ...+25 бар отн.	-1...+100 бар отн.
Допустимая перегрузка	6 бар	30 бар	150 бар	300 бар
Давление разрыва	12 бар	60 бар	250 бар	400 бар

Абсолютное давление				
Номинальный диапазон измерений	0 ... 0,6 бар абс.	0 ... 4 бар абс.	0 ... 25 бар абс.	
Допустимая перегрузка	6 бар	30 бар	150 бар	
Давление разрыва	12 бар	60 бар	250 бар	

4.3 Выходы

Аналоговый выход - для выхода 410 Время отклика на ступенчатое изменение T63 Демпфирование	4...20 мА, двухпроводный с HART ≤ 190 мс без демпфирования Регулируемое, 0... 100 с
Нагрузка - для выхода 410 (4 ...20 мА с HART)	Нагрузка $\leq (U_B - 11,5 \text{ В}) / 0,022 \text{ А}$; дополнительно : мин. 250 Ω , макс. 1100 Ω

4.4 Напряжение питания

Исполнение: Без взрывозащиты 0 Взрывозащищенное 1 (Ex ia)	11.5 ... 36 В DC 11.5 ... 28 В DC Электропитание должно быть искробезопасным и не должно превышать следующие макс. значения: $U_0 \leq 28 \text{ В DC}$ $I_0 \leq 93 \text{ мА}$ $P_0 \leq 750 \text{ мВт}$
--	--

4.5 Механические характеристики

Подключение к процессу Материал Поверхность Уплотнение - для подключения 512 - для всех других подключений к процессу	Нержавеющая сталь 316L $Ra \leq 0,8 \text{ мкм}$ FPM Без уплотнения
---	--

4 Технические характеристики

Измерительная мембрана Материал	Нержавеющая сталь 316L $Ra \leq 0,8 \text{ мкм}$
Взрывозащита - для взрывозащиты 0 (нет) - для взрывозащиты 1 (Ex ia)	Прибор не предназначен для применения во взрывоопасных зонах Сертификат EC SEV 09 ATEX 0138 X II 1/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb II 1/2 D Ex ia IIIC T105°C Da/Da
Корпус Материал - для корпуса 1 (короткий, нержавеющая сталь) - для корпуса 2 (длинный, нержавеющая сталь) - для корпуса 3 (прецизионное литье) - для материала крышки 20 (нержавеющая сталь) - для материала крышки 85 (пластик) - для эл. подключения 36 (круглый штекер M12x1) - для эл. подключения 82 (кабельный ввод, пластик) - для эл. подключения 93 (кабельный ввод, металл) - для кнопки управления «1»	 Нержавеющая сталь 1.4404 Нержавеющая сталь 1.4404, VMQ Прецизионное литье 1.4408 Прецизионное литье 1.4408, Уплотнение FPM Полиамид, Уплотнение FPM Никелированная латунь Полиамид Никелированная латунь Полиамид
Масса Тип 403015/0-0-1 (короткий корпус) Тип 403015/0-0-2 (длинный корпус) Тип 403015/0-0-3 (корпус прецизионное литье)	~ 550 г ~ 850 г ~ 1600 г

4.6 Условия окружающей среды

Допустимые температуры ¹	Исполнение	Категория	Измеряемая среда	Окружающая среда ³
	Стандартное		-40 ... +120 °C	-55 ... +85 °C
	Высокотемпературное		-40 ... +200 °C	-55 ... +85 °C
	II 1/2G – Ex ia	T6	-40 ... +60 °C	-55 ... +50 °C
		T5	-40 ... +70 °C	-55 ... +65 °C
		T4	-40 ... +115 °C	-55 ... +85 °C
		T3 ²	-40 ... +175 °C	-55 ... +85 °C
	II 1/2D – Ex ia	105 °C	-40 ... +100 °C	-55 ... +60 °C
Хранение	-55 ... +85 °C			
Допустимая влажность воздуха Эксплуатация Хранение	100% включая возможность конденсации на наружной поверхности 90% без образования конденсата			
Допустимая механическая нагрузка Виброустойчивость Ударопрочность	20 g, 10 ... 2000 Гц по IEC 60068-2-6 15 g за 6 мс по IEC 60068-2-27			
Электромагнитная совместимость Излучение помех Помехоустойчивость	По EN 61326 Класс В Характеристика В			
«0», без взрывозащиты «1», взрывозащищенное (Ex ia)	IP 67 по DIN EN 60529 IP 66 по DIN EN 60529			

1 Ограниченные функции ниже -20°C: жидкокристаллический дисплей может не читаться.

2 Только для высокотемпературного исполнения.

3 При работе в диапазоне температур окружающей среды от -55 до -40°C крышка со стеклом должна иметь дополнительную защиту от механических повреждений.

4.7 Метрологические характеристики

Типовой ряд значений основной приведенной погрешности: $\pm 0,1\%$; $\pm 0,2\%$ или $\pm 0,5\%$.

5.1 Подготовка к монтажу



Опасность!

Перед сборкой преобразователя давления AIP p20 в системе необходимо сбросить давление!



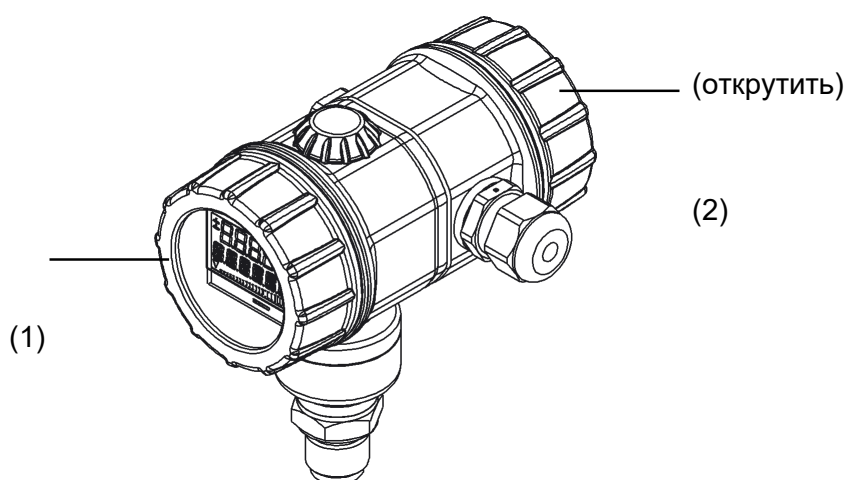
Примечание

Место установки прибора должно быть легкодоступным. Если возможно, неподалеку от измерительной точки и с низким уровнем вибрации. Необходимо поддерживать допустимую температуру окружающей среды (отсутствие возможного теплового излучения).

Преобразователь давления AIP p20 можно установить над точкой отбора давления или под ней.

5.2 Снятие передней и задней крышек корпуса

Переднюю крышку (1) и заднюю крышку корпуса (2) можно снять




(1) Передняя крышка

(2) Крышка корпуса


5.3 Поворот ЖК-дисплея.

Положение при монтаже

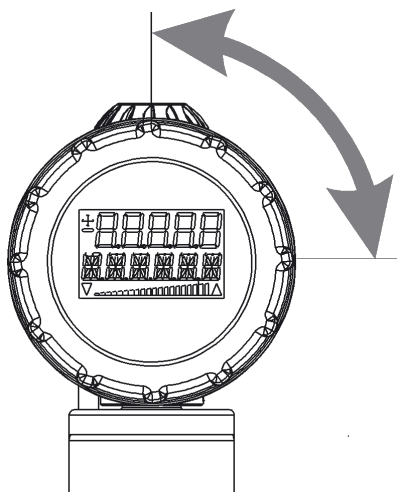Нормальным положением преобразователя давления АІР р20 является вертикальное положение.



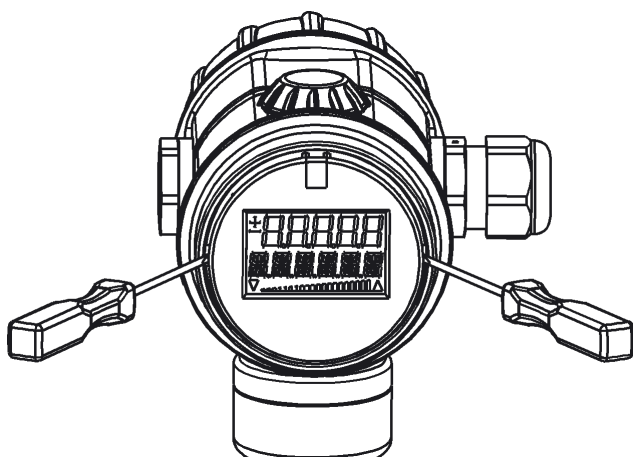
В зависимости от конкретных особенностей места установки преобразователь может быть установлен в каком-либо другом положении. Для установки в необходимое монтажное положение ЖК дисплей можно поворачивать с шагом 90°.



- * Открутите переднюю крышку, см. раздел 5.2 "Снятие передней и задней крышек корпуса", страница 22.
- * Подденьте электронный модуль узкой (небольшой) отверткой.
- * Поверните электронный модуль в необходимое положение (с шагом 90°) и вставьте его на место.
- * Прикрутите переднюю крышку в исходное положение.


5.4 Поворот корпуса

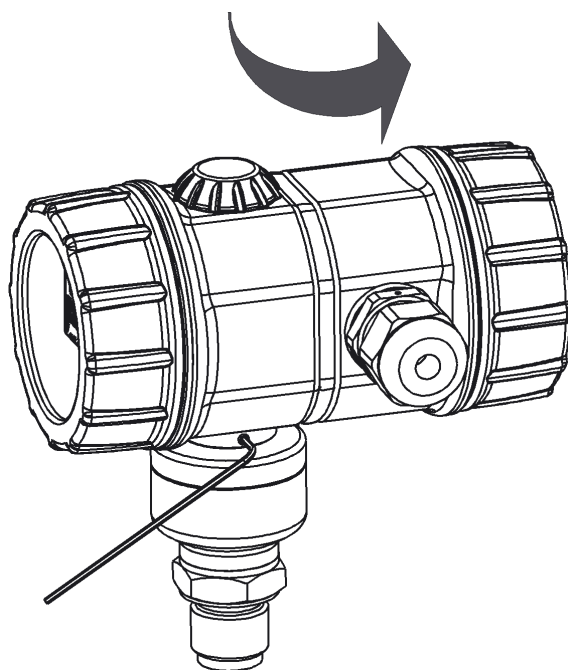Корпус поворачивается на $\pm 160^\circ$



- * Стопорный винт (1) освободить с помощью шестигранного ключа на 2 мм (достаточно 1/2 оборота).
- * Повернуть корпус в желаемое положение.
- * Снова прочно затянуть стопорный винт.

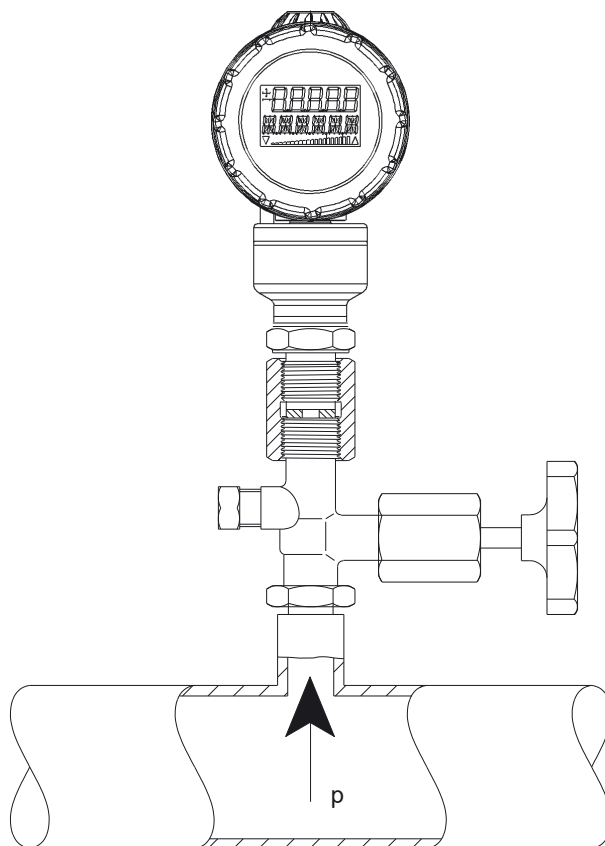
5.5 Монтаж с запорным вентелем




Уплотнения	При выборе уплотнения необходимо учитывать рабочие условия (например, совместимость материалов).
Момент силы, прилагаемой при подключении	Максимум 200 Нм. Правильный момент затяжки зависит от размера, материала и формы используемой прокладки, а так же штуцера для подключения преобразователя давления.
Проверка на наличие утечки	После монтажа уплотнения его необходимо проверить на плотность соединения.
	 Внимание! Неправильная эксплуатация отсечных кранов может привести к травмам и значительным повреждениям оборудования! При открытии и закрытии вентилей выполняйте указанную процедуру! При использовании в токсичной среде ни в коем случае не стравливайте среду!
	 В зависимости от конфигурации прибора нужно соблюдать те или иные требования.

5.6 Измерение относительного и абсолютного давления

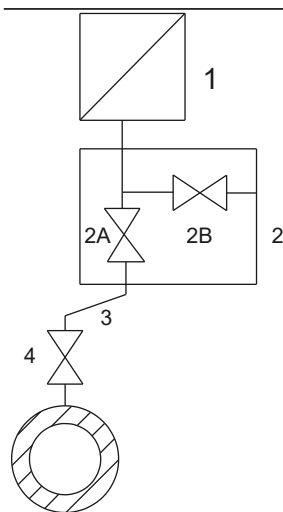Газы



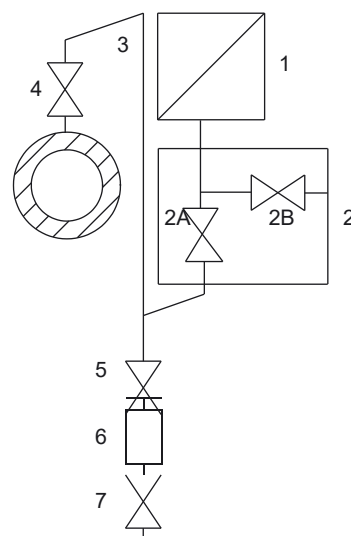Преобразователь установлен
выше
места отбора давления
(стандартное положение)



Преобразователь установлен
ниже
места отбора давления

- 1 Преобразователь давления
- 2 Запорная арматура
2A Запорный вентиль для процесса
2B Запорный вентиль для тестового соединения
- 3 Напорная линия
- 4 Запорный вентиль
- 5 Запорный вентиль (дополнительно)
- 6 Сборник конденсата (дополнительно)
- 7 Спускной вентиль

Подача
давления

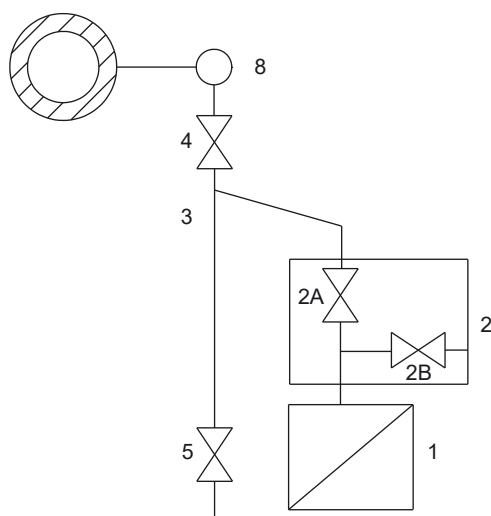
Исходное положение: Все вентили закрыты.

Соблюдайте следующий порядок работы с запорной арматурой:

- * Открыть запорный вентиль (4) на линии отбора давления.
- * Открыть запорный вентиль (2A).
- * Проверить начало измерения.
- * Закрыть запорный вентиль (2A).
- * Открыть запорный вентиль (2B).
- * Подать давление, соответствующее началу измерения, через тестовое соединение запорной арматуры (2) на преобразователь (1).
- * Проверить ток в начальной точке измерения (**mA**) и, в случае необходимости, скорректировать его,
См раздел 7.3.2 "Уровень параметров", страница 42.
- * Закрыть запорный вентиль (2B).
- * Открыть запорный вентиль (2A)

5 Монтаж

Пар



- 1 Преобразователь давления
- 2 Запорная арматура
2A Спускной вентиль для процесса
2B Спускной вентиль для тестового соединения
- 3 Напорная линия
- 4 Запорный вентиль
- 5 Спускной вентиль
- 8 Уравнительный сосуд

Подача
давления

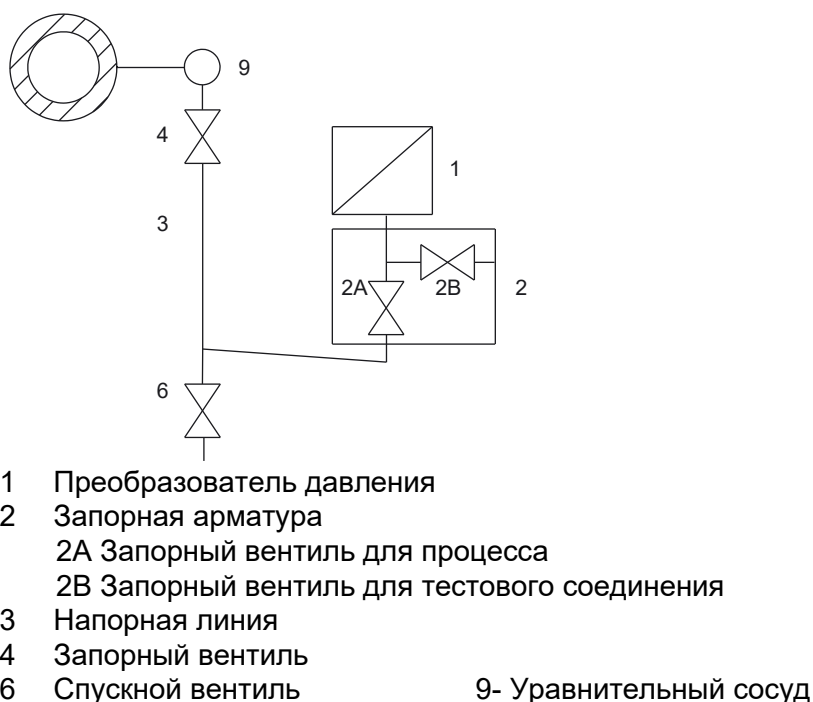
Исходное положение: Все вентили закрыты.

Соблюдайте следующий порядок работы с запорной арматурой:

- * Открыть запорный вентиль (4) на линии отбора давления.
 - * Подождать, пока пар сконденсируется в напорной линии.
 - * Открыть запорный вентиль (2A).
 - * Проверить начало диапазона измерений.
 - * Заккрыть запорный вентиль (2A).
 - * Открыть запорный вентиль (2B).
 - * Открыть спускной/воздушный вентиль на преобразователе (1) и спустить жидкость.
 - * Заккрыть спускной/воздушный вентиль на преобразователе (1).
 - * Подать давление, соответствующее началу измерений, через тестовое соединение запорной арматуры (2) на преобразователь (1)
 - * Проверить ток в начале измерения (**mA**) и, в случае необходимости, скорректировать его,
- См раздел 7.3.2 "Уровень параметров", страница 42.
- * Заккрыть запорный вентиль (2B).
 - * Открыть запорный вентиль (2A).

5 Монтаж

Жидкость




Подача давления

Исходное положение: Все вентили закрыты.

Соблюдайте следующий порядок работы с запорной арматурой:

- * Открыть запорный вентиль (4) на линии отбора давления.
 - * Открыть запорный вентиль (2A).
 - * Проверить начало диапазона измерений.
 - * Закрыть запорный вентиль (2A).
 - * Открыть запорный вентиль (2B).
 - * Открыть спускной/воздушный вентиль на преобразователе (1) и спустить жидкость.
 - * Закрыть спускной/воздушный вентиль на преобразователе (1).
 - * Подать давление, соответствующее началу измерений, через тестовое подключение запорной арматуры (2) на преобразователь (1).
 - * Проверить начальный ток в начальной точке измерений (**mA**) и, в случае необходимости, скорректировать его,
См раздел 7.3.2 "Уровень параметров", страница 42.
 - * Закрыть запорный вентиль (2B).
 - * Открыть запорный вентиль (2A).
-

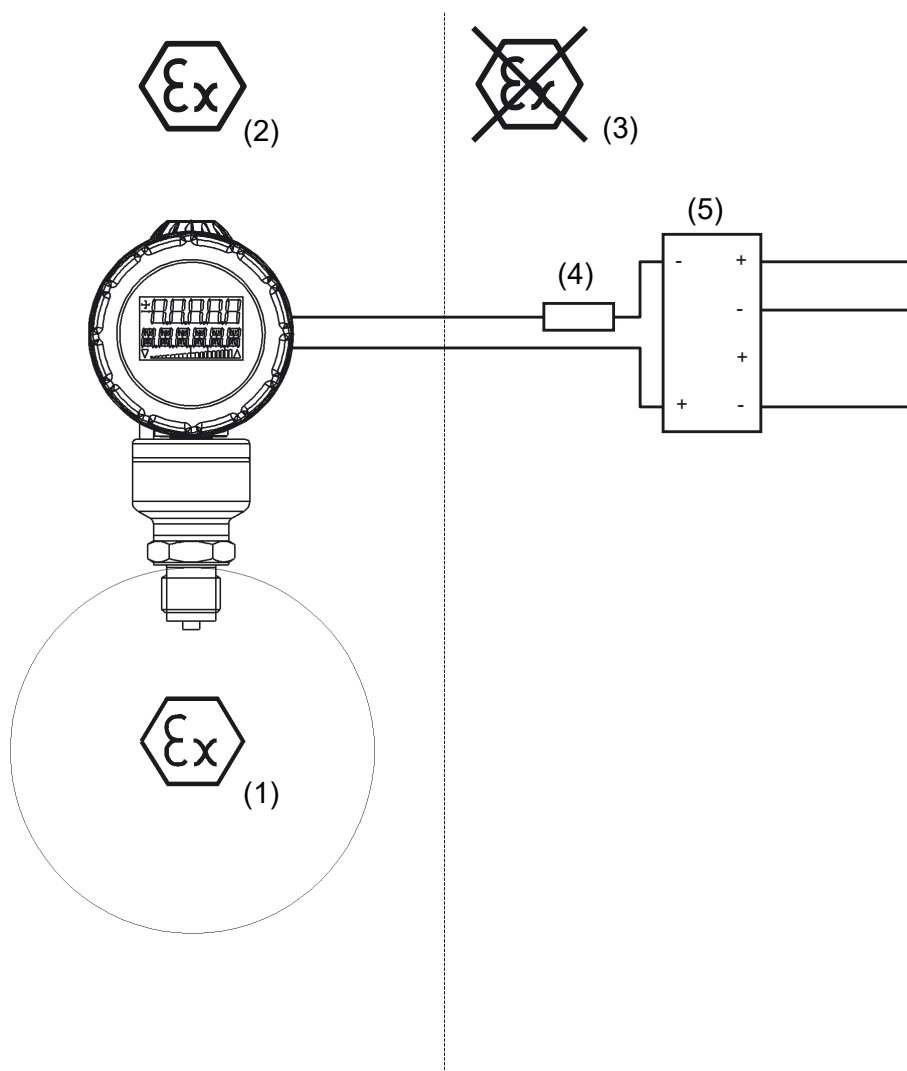5.7 Установка во взрывоопасной зоне



- (1) Взрывоопасная (Ex) зона Зона 0 / 20
- (2) Взрывоопасная (Ex) зона Зона 1 / 21
- (3) Невзрывоопасная зона
- (4) Нагрузка (для HART-интерфейса)
- (5) Блок питания с разделяющим преобразователем для подключения взрывозащищенных преобразователей

6.1 Инструкции по установке



Опасность!

Электрические подключения должны производиться только квалифицированными специалистами!

Заземлите прибор!

- ☐ Если при проведении работ на приборе возможен контакт с находящимися под напряжением деталями, то его необходимо полностью отключить от энергоснабжения.
- ☐ Электромагнитная совместимость соответствует требованиям EN 61326
- ☐ Описание подключения к приборам с Ex-допуском приведено в разделе «Электрическое подключение во взрывоопасных зонах», страница 36!
- ☐ Наряду с неправильной установкой неверные настройки на приборе также могут вызвать отклонения в работе прибора или привести к его повреждениям. Поэтому необходимо обязательно предусмотреть защитное оборудование, а допуск к выполнению настроек на приборе должны иметь квалифицированные специалисты.

Поперечные сечения проводов; применение кабельных наконечников

	Допустимое поперечное сечение
Без наконечника (только для жесткого кабеля)	0,2 ... 1,5 мм ² AWG 24 ... 16
С наконечником (для жесткого или гибкого кабеля)	0,25 ... 0,75 мм ²

6.2 Прибор с кабельным вводом

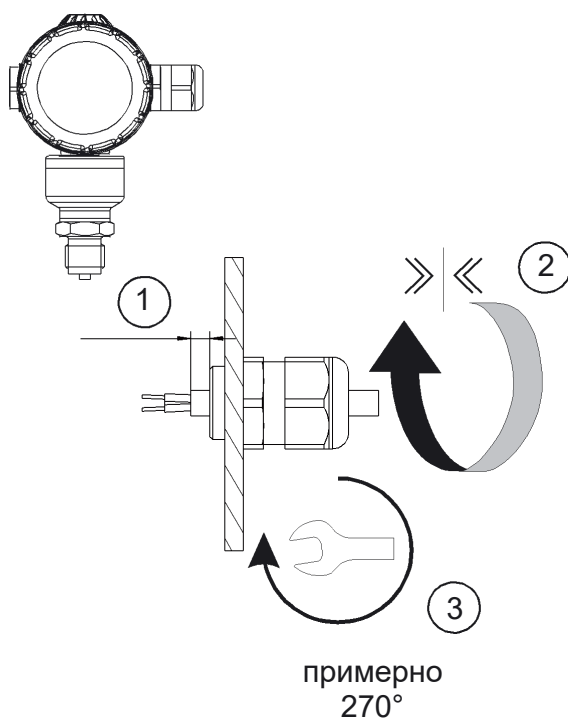
Общая информация

Опасность!



Описание подключения к приборам с Ex-допуском приведено в разделе «Электрическое подключение во взрывоопасных зонах», страница 36!

- Допустимый диаметр кабеля для приборов с кабельным вводом, изготовленным из: Пластика: 6...12 мм; Металл: 9...13 мм
- Макс. поперечное сечение провода 1,5 мм²
- Прокладывать сигнальные кабели необходимо отдельно от кабелей с напряжением > 60 В
- Используйте экранированный кабель со скрученными жилами
- Не производите прокладку кабелей вблизи от крупных электрических систем
- Полные технические характеристики по HART, возможны только при использовании экранированного кабеля.




- (1) Соединительный кабель должен входить в корпус не менее, чем на 5 мм
- (2) Затягивайте резьбовое соединение вручную до тех пор, пока не почувствуете сопротивление
- (3) Затяните резьбовое соединение гаечным ключом примерно на 3/4 оборота

6 Установка

Подключение

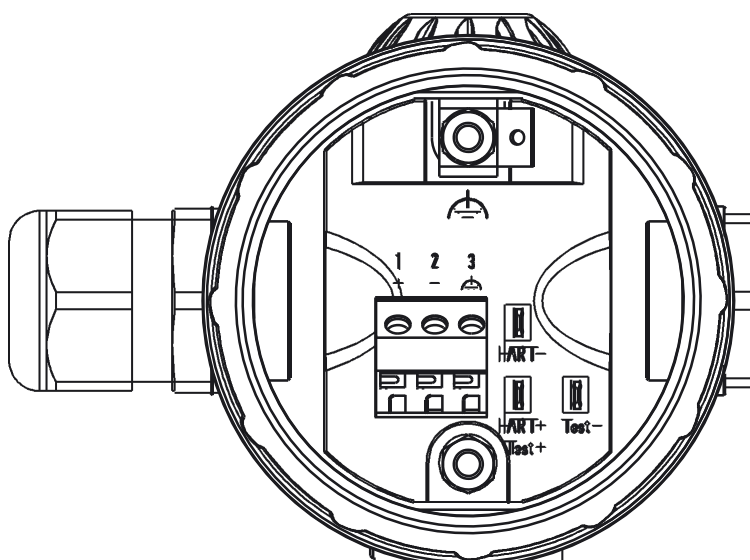- * Открутите заднюю крышку корпуса
См раздел 5.2 "Снятие передней и задней крышек корпуса", страница 22.
- * Порядок отключения соединительных кабелей показан на иллюстрации внизу.




Расположение выводов

Подключение			Расположение
Напряжение питания			
Не Ex-исполнение	11,5 ... 36 В DC	+	1 L+
Ex-исполнение	11,5 ... 28 В DC	-	2 L-
Выход			
4 ... 20 мА двухпроводный		+	1 L+
Ток 4 ... 20 мА в цепи питания		-	2 L-
Тестовое подключение Токовый выход			TEST +
Внутреннее сопротивление амперметра $\leq 10 \Omega$			TEST -
Тестовое подключение HART			HART +
Должна присутствовать нагрузка!			HART -
Заземление			3

6 Установка

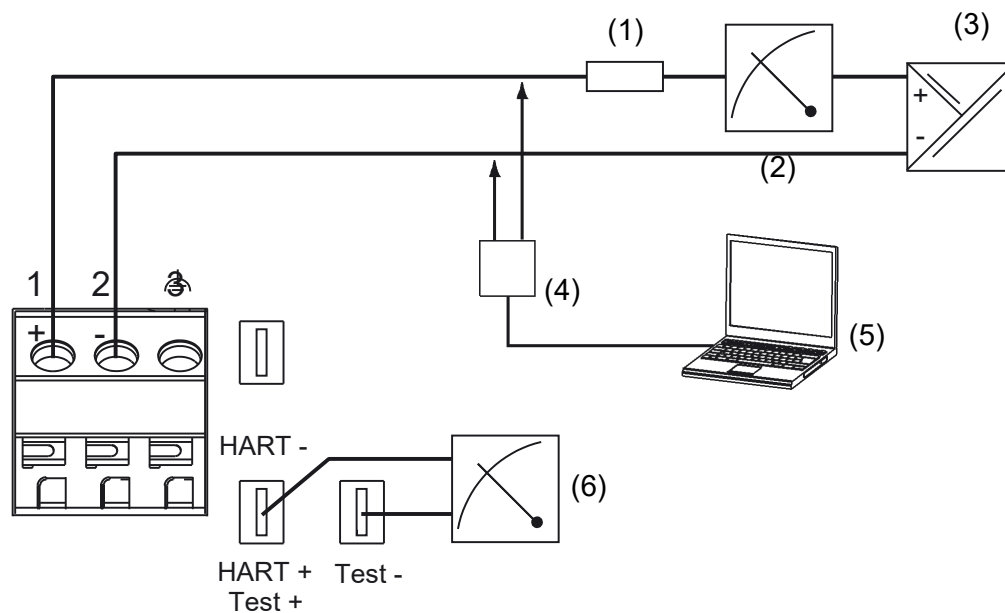Работа и тест



- (1) Нагрузка $\leq (U_B - 11,5 \text{ В}) / 0,022 \text{ А}$;
для HART дополнительно: мин. 230 Ω , макс. 1100 Ω
- (2) Прибор для индикации или записи, устройство управления, программируемый логический контроллер, и т.д.
- (3) Напряжение питания:
He Ex-исполнение 11,5 ... 36 В DC
Ex-исполнение 11,5 ... 28 В DC
- (4) HART -модем
- (5) ПК или ноутбук
- (6) Внутреннее сопротивление амперметра $\leq 10 \Omega$

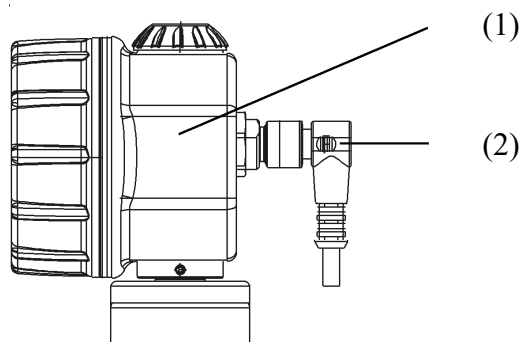
6 Установка

6.3 Прибор с разъемом M12



Примечание

Заземлите прибор на корпусе (1)!



Соответствующее соединение выполняется с помощью:

- 4-полюсная кабельная розетка (прямая) M12x1.
- 4-полюсная кабельная розетка (угловая) M12x1.
- 5-полюсная кабельная розетка M12x1(прямая), без кабеля, сборка выполняется пользователем.
- 5-полюсная кабельная розетка M12x1 (угловая), без кабеля, сборка выполняется пользователем.

Расположение выводов приведено ниже.

Общая информация


- Прокладывайте сигнальные кабели отдельно от кабелей с напряжением > 60 В
 - Используйте экранированный кабель со скрученными жилами
 - Не производите прокладку кабелей вблизи от крупных электрических систем
 - Полные технические характеристики HART возможны только при использовании экранированного кабеля.
-

Расположение выводов

Подключение			Расположен ие выводов	Цветная маркировка
				
Напряжение питания			1 L+ 3 L-	Коричнев ый Синий
Выход			1 + 3 -	Коричневый Синий
Заземление			4	Черный
Нулевая жила			2	Белый

1 Следующая цветовая маркировка применяется только со стандартными кабелями с А-кодом!

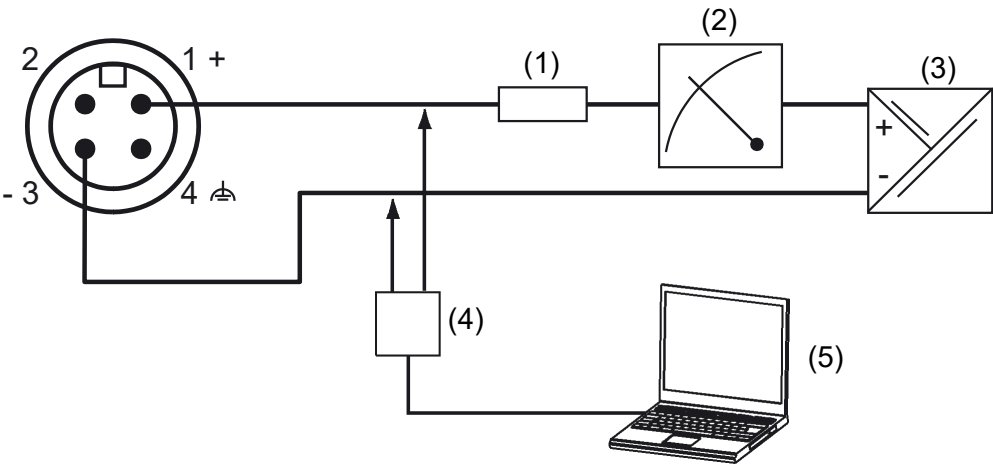Работа



- (1) Нагрузка $\leq (U_B - 11,5 \text{ В}) / 0,022 \text{ А}$;
для HART® дополнительно мин. 230 Ω , макс. 1100 Ω
- (2) Прибор индикации или записи, устройство управления, программируемый логический контроллер, и т.д.
- (3) Напряжение питания
Не Ex-исполнение 11,5 ... 36 В DC
Ex-исполнение 11,5 ... 28 В DC
- (4) HART® -модем
- (5) ПК или ноутбук

6.4 Электрическое подключение во взрывоопасных зонах

Общая информация

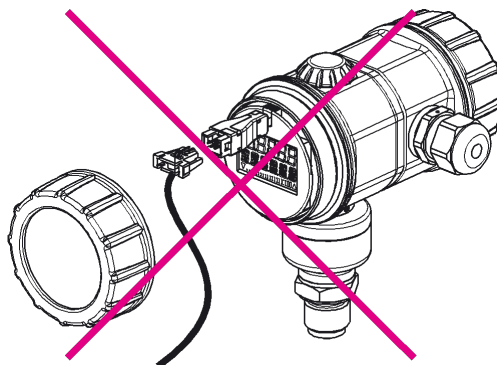
При электрическом подключении в потенциально взрывоопасной атмосфере, необходимо соблюдать требования:

- Нормативный документ по электрическим системам во взрывоопасных зонах (Elex V)
- Определение для проектного планирования, выбора и установки электрических систем во взрывоопасных зонах (IEC 60079-14:2007)
- Свидетельство приемки ЕС
- Во взрывобезопасных цепях можно использовать только сертифицированные измерительные приборы!
- Взрывобезопасная цепь должна быть ограничена категорией максимального напряжения II в соответствии с определением в IEC 60664-1.



Опасность!

Во взрывоопасных зонах можно использовать только HART®-модем!



Система энергоснабжения должна быть взрывобезопасной и не должна превышать следующие максимальные значения:

U_o: DC 28 В

I_o: 93 мА

P_o: 750 мВт



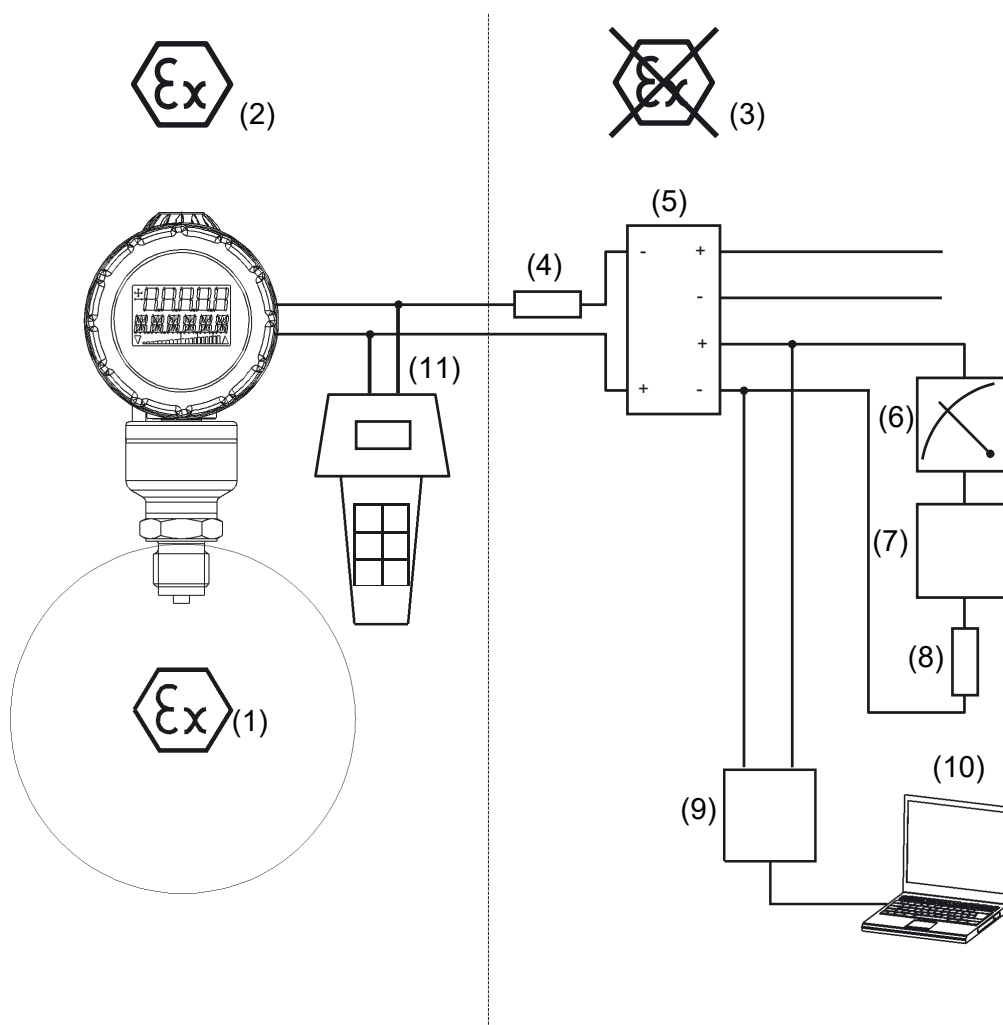
Примечание

Подключение HART® -коммуникатора или HART® -модема поставляется как опция.

Для обеспечения безошибочной передачи сигнала в цепи должна присутствовать минимальная нагрузка; см. предыдущие страницы.

При использовании питающего разделителя нагрузка, как правило, уже встроена.


6.4.1 Схема подключения в "EX" зоне.



- (1) Взрывоопасная зона - Зона 0 / 20 (2)
Опасная (Ex) зона - Зона 1 / 21
- (3) Не взрывоопасная зона
- (4) Нагрузка HART $\leq (U_B - 11,5 \text{ В}) / 0,022 \text{ А}$
дополнительно мин. 230 Ω , макс. 1100 Ω .
В этом случае в расчеты необходимо включить
токоограничивающий резистор, встроенный в источник питания.
- (5) Источник питания с изолирующим преобразователем для
подключения взрывозащищенных преобразователей
- (6) Прибор индикации или записи, устройство управления,
программируемый логический контроллер, и т.д.
- (7) Дополнительные приборы
- (8) Нагрузка HART мин. 230 Ω , макс. 1100 Ω .
В этом случае в расчеты необходимо включить
токоограничивающий резистор, встроенный в источник питания.
- (9) HART -модем
- (10) ПК или ноутбук
- (11) HART -коммуникатор взрывобезопасный.


7 Работа

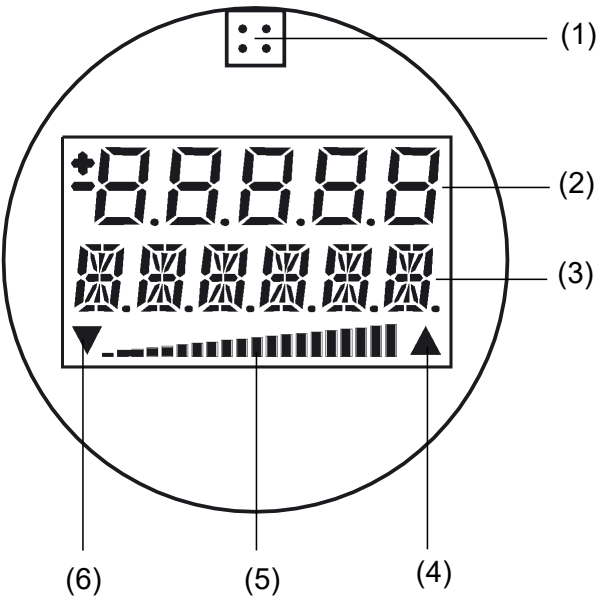7.1 Дисплей



(1)	Гнездо для JUMO-интерфейса	(4)	Выход за верхний предел диапазона
(2)	Измеряемое значение	(5)	Выходной ток (4 - 20 мА)
(3)	Единица измерения	(6)	Выход за нижний предел диапазона

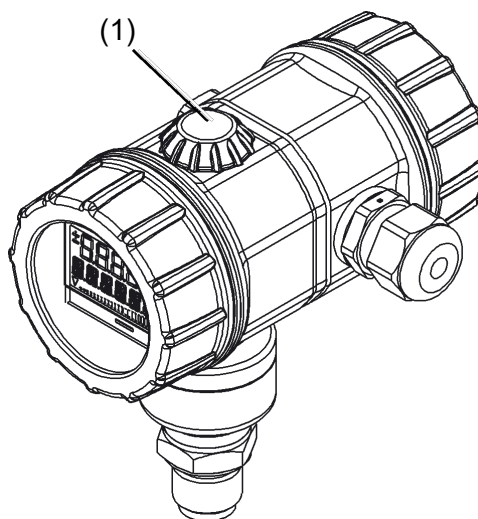7.2 Управление с помощью поворотной кнопки



Управлять прибором возможно:

- с помощью поворотной кнопки (1)




Помимо настройки прибора с помощью поворотной кнопки все фактические значения и параметры можно легко увидеть и настроить с помощью программы настройки. Кроме того, программа настройки обладает рядом дополнительных функций:

- Запись измерений;
- Графическое представление температуры и давления;
- Подробные диагностические сообщения
- Индикация полного ключа заказа и конфигурации прибора (возможность распечатки, например, для проектной документации или повторного заказа).

Через программу настройки осуществляется доступ к прибору. Подключение - через следующие интерфейсы:

- HART -интерфейс.
HART -модем необходим для подключения компьютера к прибору.

Поворот и нажатие

	Поворот Выбор параметров или настройка величины.
	Нажатие Подтверждение параметров или величины.

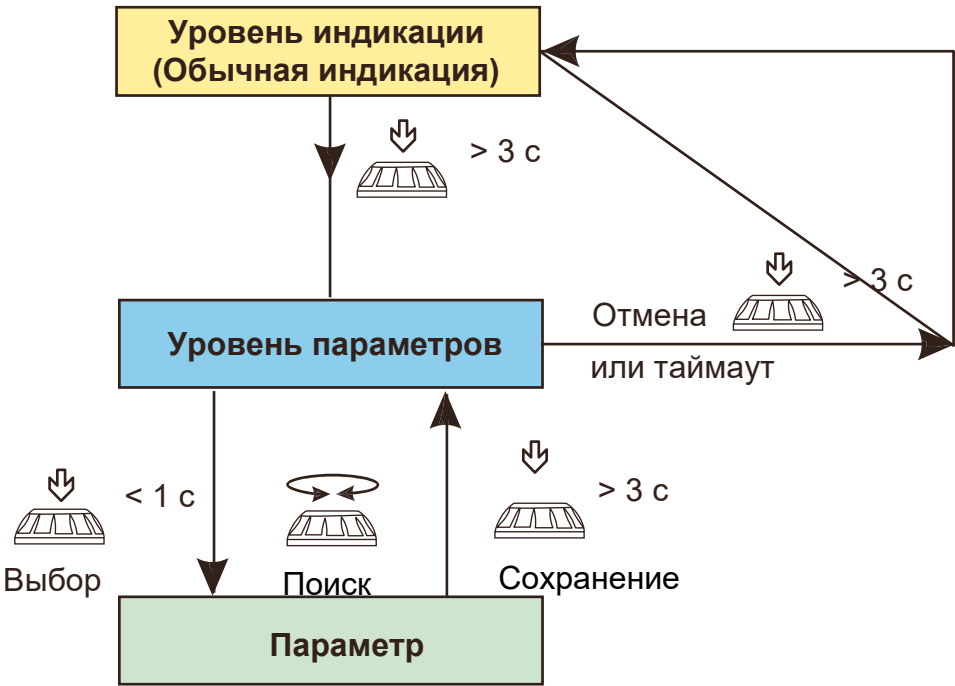
7.3 Концепция уровней

Два уровня

Управление осуществляется на двух уровнях:










В нормальном режиме прибор находится на уровне индикации.
Переход на уровень параметров возможен с помощью следующей операции:











7.3.1 Уровень индикации

Измеренное давление и другие параметры отображаются на уровне индикации. Выходной ток отображается в процентах на столбиковой диаграмме в третьей строке. На уровне индикации изменение параметров невозможно.

Действие	Индикация (пример)	Объяснение
		Индикация давления с помощью единицы измерения.
		Индикация измеренной величины в % или Измеренная величина масштабируется с помощью свободно задаваемой единицы измерения.
		Индикация выходного тока в мА.
		Индикация температуры сенсора в °C или °F.
		Индикация сохраненного минимального давления в заданной единице измерения.
		Индикация сохраненного максимального давления.
		Индикация величины давления и температуры сенсора в заданной единице измерения.









7.3.2 Уровень параметров

Значения параметров прибора можно видеть и изменять на уровне параметров.

Действие	Индикация (пример)	Объяснение	Выбор ¹
		P min Сохраненное минимальное давление	Установка с помощью  > 3 секунд
		P max Сохраненное максимальное давление	Установка с помощью  > 3 секунд
		P0 Den Отображение и установка коррекции по плотности	0,01 ... 1,00 ... 99,99
		P1 Uni Индикация и установка единицы измерения	inH2O inHG ftH2O mmH2O mmHG PSI bar mbar kg/cm2 kPa TORR MPa mH2O
		P2 mA Значение тока в начале измерения (по выходу)	4,00 ... 20,00 мА
		P3 mA Значение тока в конце измерения (по выходу)	4,00 ... 20,00 мА
		P4 sec Демпфирование (постоянная времени)	0,0 ... 100,0 с
		P5 RS Начало измерений (относительная установка)	Номинальный диапазон измерения






¹ Заводская настройка показана жирным шрифтом.

7 Работа

Действие	Индикация (пример)	Объяснение	Выбор ¹
		P6 RE Конец диапазона измерений	Номинальный диапазон измерения
		P7 Zero Настройка нулевой точки	Текущее значение
		P8 mA Настройка и активирование датчика тока	3,60 ... 4,00 ... 21,60 мА
		P9 Err Выходной ток в случае неисправности	ErLo = 3,6 мА ErHi = 21,6 мА LAST = последнее значение
		P10 Key Блокировка клавиатуры	O = Нет блокировки LA = Всё заблокировано, HART-интерфейс свободен LO = Всё заблокировано, кроме начала и конца диапазона LS = Всё заблок., кроме начала диапазона LALL = Всё заблок., включая интерфейс
		P11 Chr Индикация и установка характеристики	Lin = линейная SLin = корневая, линейная до точки применения SoFF = корневая, до начала извлечения корня
		P12 % Точка, в кот. начинается извлечение корня в % от диапазона измерений	5,0 ... 9,4 ... 15,0% от номинального диапазона измерения
		P13 SWV Индикация модификации прибора	Редактирование невозможно
		P14 Uni Единица измерения температуры	°C / °F

¹ Заводская настройка показана жирным шрифтом.





7 Работа

Действие	Индикация (пример)	Объяснение	Выбор ¹
		P15 OFF Коррекция величины давления (коррекция нуля)	Номинальный диапазон измерений
		P16 SCS Начало масштабирования	-9999 ... 0 ... 9999
		P17 SCE Конец масштабирования	-9999 ... 100 ... 9999
		P18 SCD Десятичная запятая масштабирования	Auto = Автоматический 0 = Отсутствие разрядов после десятичной запятой 1 = 1 разряд после десятичной запятой 2 = 2 разряда после десятичной запятой 3 = 3 разряда после десятичной запятой
		P19 % Единица измерения для масштабирования	% kg/sec (кг/сек) kg/min (кг/мин) kg/h (кг/час) t/min (тонн/мин) t/h (тонн/час) l/sec (л/сек) l/min (л/мин) l/h (л/час) m3/sec (м3/сек) m3/min (м3/мин) m3/h (м3/час) L (л) m3 (м3) UsgTXT (использовать текст)
		P20 h Часы работы	Редактирование невозможно


¹ Заводская настройка показана жирным шрифтом.

8 Техническое обслуживание

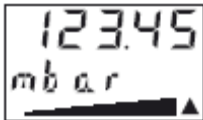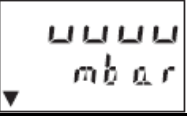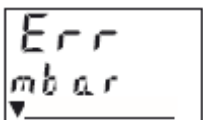8.1 Поиск и устранение неисправностей.

Ошибка/неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикация: отсутствует	Нет напряжения питания	Подключить напряжение питания
	Прибор неисправен	Отправить прибор поставщику для ремонта
Индикация: 	Выход за верхний предел диапазона измерений, относительное давление	Привести давление в границы диапазона измерений или настроить диапазон измерений
Индикация: 	Выход за нижний предел диапазона измерений, пониженное давление	
Индикация: 	Индикация давления невозможна, отн. давление	Настроить масштабирование или единицу измерения
Индикация: 	Индикация давления невозможна, пониженное давление	
Индикация: 	Измерение давления невозможно; выход за верхний допустимый предел диапазона измерения, отн. давление	Привести давление в границы диапазона измерений или использовать прибор с большим номинальным диапазоном
	Прибор неисправен	Отправить прибор поставщику для ремонта
Индикация: 	Измерение давления невозможно; выход за нижний допустимый предел диапазона, пониженное давление	Вернуть давление в рамки диапазона измерений или использовать прибор с меньшим номинальным диапазоном измерений
	Прибор неисправен	Отправить прибор поставщику для ремонта
Индикация: 	Во время самотестирования была обнаружена ошибка в электронике	Отправить прибор поставщику для ремонта

8 Техническое обслуживание

Ошибка/неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикация: 	Дефект температурного датчика	Отправить прибор поставщику для ремонта
Индикация: 	Интервал измерений слишком мал	Увеличить интервал измерений (мин. 5%)
	Неисправность прибора	Отправить прибор поставщику для ремонта
Поворотная кнопка не реагирует 	Блокировка клавиатуры	Отключить блокировку клавиатуры
	Неисправность прибора	Отправить прибор поставщику для ремонта

[ЗАКАЗАТЬ: AIP p20 преобразователь давления](#)